

ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЕСЫ

СЕРИИ HR-i

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

HR-300*i*

HR-202*i*



Содержание

Основная процедура

1.	Введение	4
1.1.	О данном руководстве	4
1.2.	Характеристика весов	4
1.3.	Соответствие	4
2.	Распаковка весов	5
2.1.	Назначение и область применения	6
2.2.	Комплектность поставки	6
2.3.	Установка весов	6
3.	Меры предосторожности	7
3.1.	Перед началом работы	7
3.2.	В процессе работы	8
3.3.	После завершения работы	8
3.4.	Источник питания	9
4.	Символы дисплея и работа с клавиатурой	10
5.	Единицы измерения	11
5.1.	Единицы измерения	11
5.2.	Изменение единиц измерения	12
6.	Взвешивание	13
6.1.	Основная операция (Режим взвешивания в граммах)	13
6.2.	Двойной диапазон	14
6.3.	Режим счета предметов (PCS)	15
6.4.	Режим вычисления процентов (%)	17
Настройка на внешние условия		
7.	Настройка отклика	18
8.	Калибровка	19
8.1.	Калибровочная группа	19
8.2.	Калибровка с использованием внешней гири	20
8.3.	Калибровочный тест с использованием внешней гири	21
Функции		
9.	Переключатель функций и инициализация	22
9.1.	Разрешение или запрет	22
9.2.	Инициализация весов	23
10.	Таблица функций	24
10.1.	Структура и порядок таблицы функций	25
10.2.	Символы дисплея и клавиатура	27
10.3.	Описание класса "Внешние условия. Дисплей"	27
10.4.	Описание параметра "Режим вывода данных"	28
10.5.	Описание параметра "Формат данных"	29
10.6.	Примеры формата данных	32
11.	Идентификационный номер (ID) и отчет в формате GLP	34
11.1.	Установка идентификационного номера	34
11.2.	Отчет в формате GLP	34

12.	Поддонный крюк	38
Интерфейс и связь		
13.	Стандартный интерфейс ввода / вывода	39
13.1.	Интерфейс RS-232C	39
13.2.	Подключение к периферийному оборудованию	40
13.3.	Команды	42
Обслуживание		
14.	Обслуживание	46
14.1.	Уход за весами	46
14.2.	Коды ошибок	46
14.3.	Проверка работы весов и внешних условий	48
15.	Ссылка на методику поверки	48
16.	Гарантийный и текущий ремонт	49
16.1.	Гарантийный ремонт	49
13.2.	Текущий ремонт	49
17.	Хранение и утилизация	49
18.	Основные технические характеристики	50
19.	Спецификация от производителя	51
19.1.	Габаритные размеры	52
19.2.	Опции и периферийное оборудование	53
20.	Термины и определения	55

1. Введение

В данном руководстве описываются принципы работы весов серии HR-*i* и даются рекомендации по улучшению результатов их работы. Внимательно прочтите это руководство и имейте его под рукой для последующих обращений.

1.1. О данном руководстве

Настоящее руководство состоит из пяти частей:

Основная операцияМеры предосторожности, устройство весов и основная процедура взвешивания.

Настройка на внешние условия ..Регулировка отклика (стабилизации) при возможном наличии вибрации или сквозняков, способы обеспечения точного взвешивания при колебаниях внешней температуры, калибровка и калибровочные тесты.

ФункцииРазличные функции весов.

Серийный интерфейс RS-232C .Серийный интерфейс, который позволяет выполнить подключение к ПК для последующей обработки результатов взвешивания, а также управления весами. Серийный интерфейс позволяет также подключить весы к принтеру.

ОбслуживаниеПорядок обслуживания весов, коды ошибок, устранение неисправностей, спецификация и опции.

1.2. Характеристика весов

- Настройка отклика, позволяющая адаптироваться к сквознякам и/или вибрации, выполняется в таблице функций.
- Данные, в формате GLP, GMP и ISO, могут быть выведены через интерфейс RS-232C.
- Поддонный крюк, доступный в качестве опции, для измерения плотности и взвешивания магнитных материалов.
- Большой выбор единиц измерения массы.
- Стандартный серийный интерфейс RS-232C для связи с ПК.
Программа WinCT позволяет выполнять обработку данных в среде Windows.

1.3. Соответствие

1.3.1. Соответствие нормам FCC

Данное оборудование генерирует, использует и может излучать энергию радиочастоты. Результаты испытания данного оборудования показали его соответствие требованиям к вычислительным устройствам Класса А, относящимся к Подразделу J Части 15 норм FCC. Эти нормы служат для обеспечения защиты от помех при коммерческом использовании оборудования. Если данный прибор работает в жилой зоне, он может вызывать радиопомехи, защиту от которых пользователь, при необходимости, должен обеспечивать за свой счет.

(FCC- Федеральная комиссия по коммуникациям США.)

1.3.2. Соответствие Директивам EMC (электромагнитная совместимость)



Это оборудование способно подавлять радиопомехи в соответствии с предписанием EC 89/336/EEC.


2. Распаковка весов

Аккуратно распакуйте весы. См. иллюстрации ниже, чтобы убедиться, что в поставку входят все необходимые компоненты весов.



Сохраняйте инструкцию для последующего применения.

Сохраняйте упаковку для ее дальнейшего использования при доставке весов в органы сертификации для регулярной ежегодной поверки.

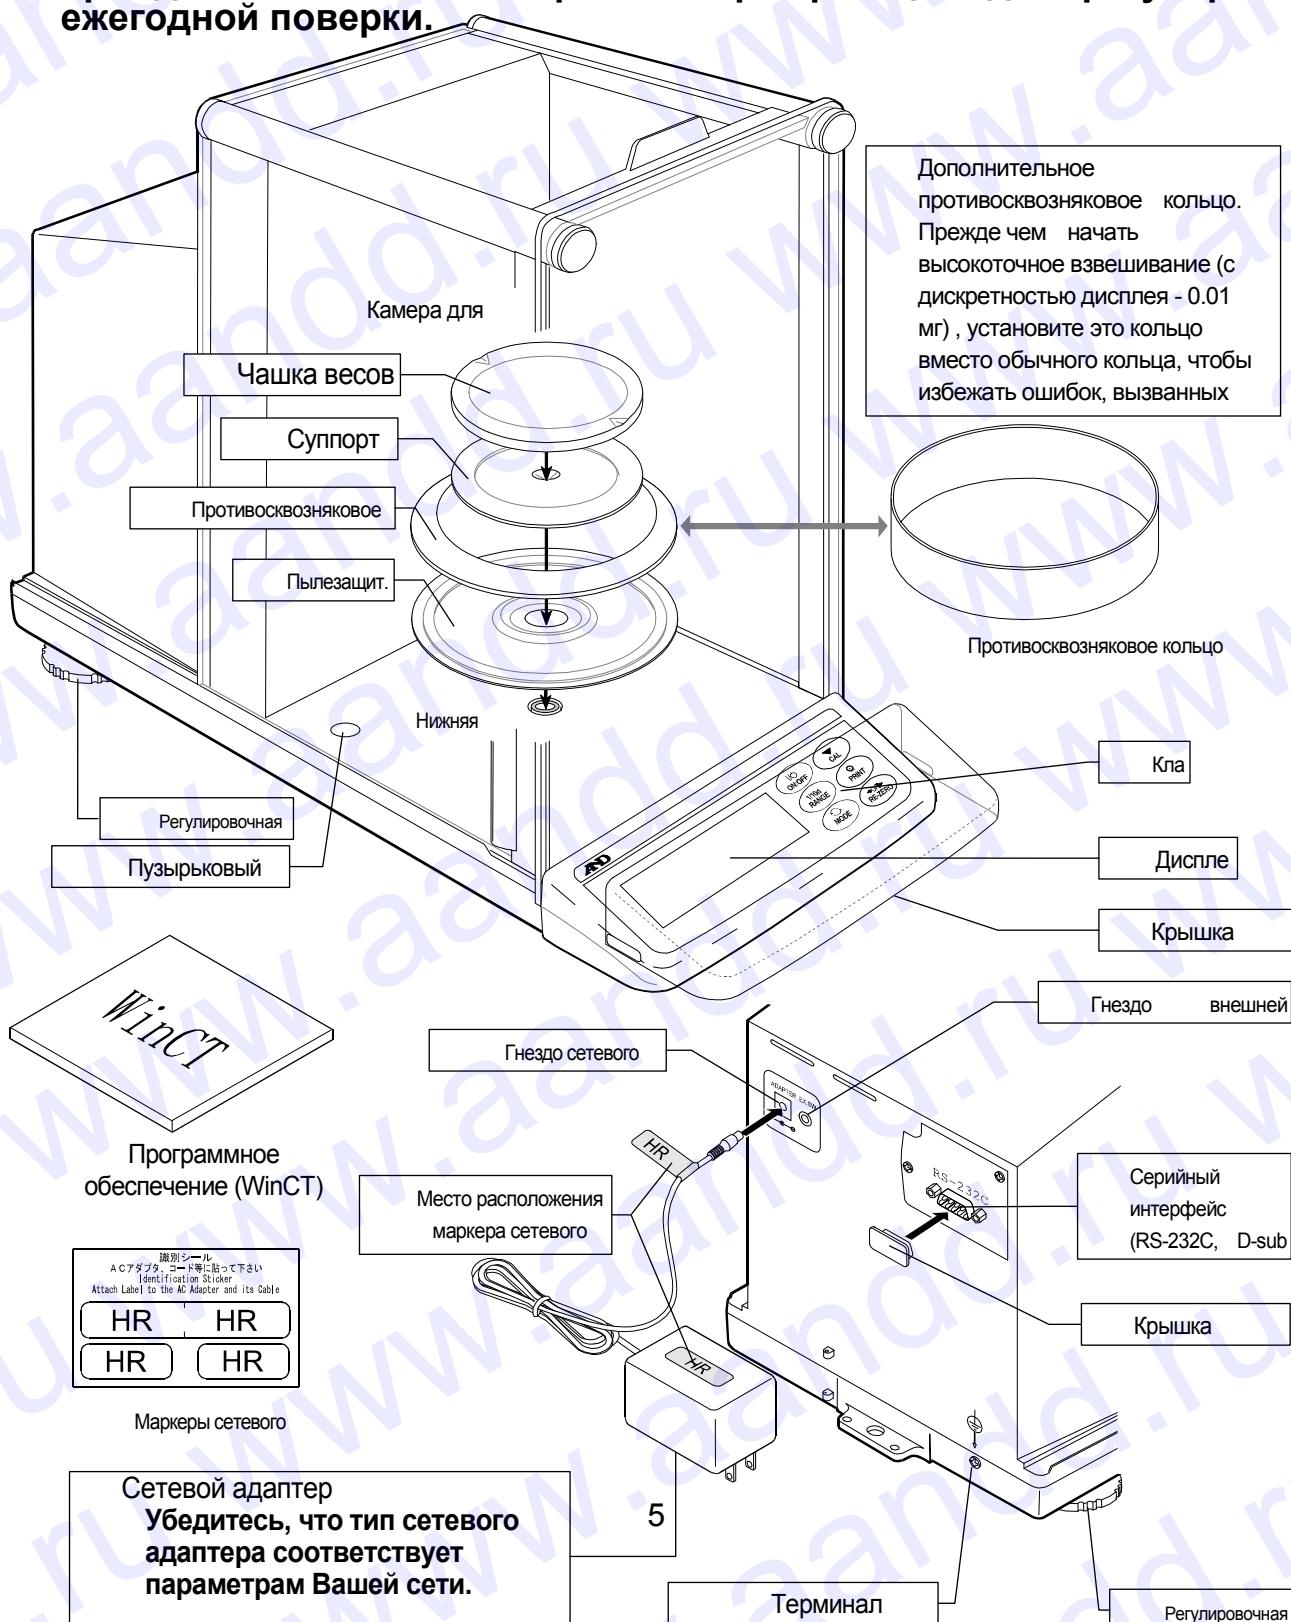

2.1. Назначение и область применения


Весы лабораторные электронные HR предназначены для статического измерения массы веществ и материалов и могут применяться в лабораториях различных предприятий и организаций.

2.2. Комплектность поставки

№	Наименование	Количество	Примечание
1	Весы	1шт	
2	Адаптер сетевого питания	1шт	
3	Руководство по эксплуатации	1 экз.	
4	Методика поверки	1 экз,	

2.3. Установка весов

- 1 Прочтите раздел "3. Меры предосторожности ". Разместите весы на прочном устойчивом столе.
- 2 Установите пылезащитную пластину, противосквозняковое кольцо, и чашку весов. (См. иллюстрацию на предыдущей странице).
- 3 С помощью регулировочных ножек отрегулируйте уровень установки весов. Если имеют место проблемы, связанные с наличием статического электричества, заземлите весы.
- 4 Убедитесь, что тип сетевого адаптера соответствует параметрам Вашей сети.
- 5 Подключите сетевой адаптер к весам.
- 6 Перед началом работы откалибруйте весы. См. раздел "8. Калибровка".

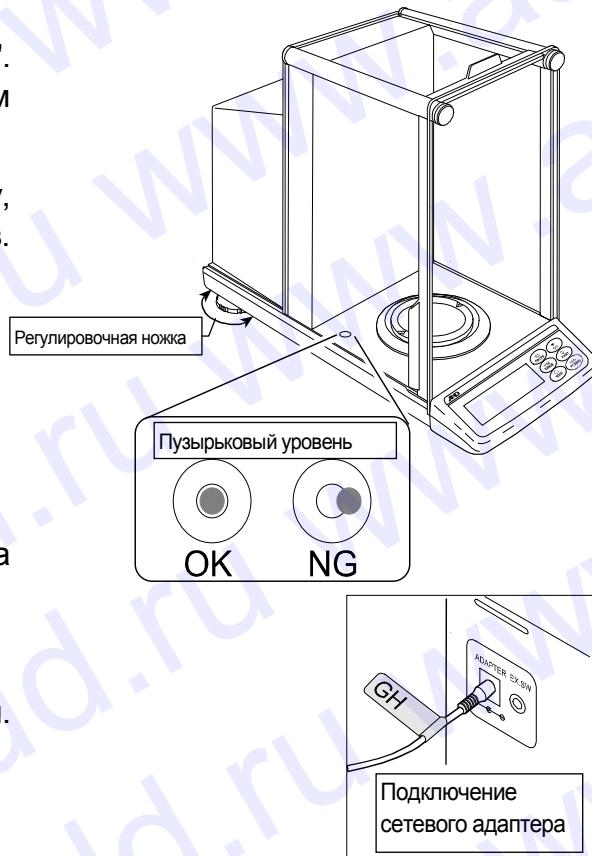

3. Меры предосторожности

3.1. Перед началом работы

Для обеспечения наилучших результатов работы весов выполните следующие требования.






- Убедитесь, что сетевой адаптер соответствует параметрам Вашей сети.
- При использовании сетевого адаптера обеспечьте стабильное электропитание.
- Наилучшая рабочая температура – 20°C при относительной влажности воздуха – 50%.
- Помещение, в котором производятся взвешивания должно быть свободно от пыли.
- Стол для взвешивания должен быть прочным и устойчивым. Исключите воздействие вибрации и сквозняков (например, от часто открывающихся окон и дверей). Поверхность стола должна быть горизонтальной.
- Для установки весов, по возможности, используйте углы комнат, т.к. они меньше подвержены вибрации.
- Не устанавливайте весы рядом с нагревателями или кондиционерами.
- Не устанавливайте весы под прямым солнечным светом.
- Рядом с весами не должно быть оборудования, генерирующего магнитное поле.
- Отрегулируйте установку весов с помощью пузырькового индикатора уровня.
- Откалибруйте весы перед началом работы, а также после перемещения в другое место.
- Подключите сетевой адаптер. *После перемещения, прогрейте весы в течение, как минимум, одного часа.*

 **Не устанавливайте весы в местах возможного присутствия воспламеняющихся или коррозийных газов.**

3.2. В процессе работы


Для обеспечения точного взвешивания необходимо:

- Снимите статическое электричество с материала, который необходимо взвесить. Наличие статического заряда на образце (пластике, изоляторе и пр.) может повлиять на результат взвешивания. Во избежание ошибок проведите одну или несколько операций:
 - Заземлите весы и снимите статическое электричество с помощью AD-1683;
 - Поддерживайте влажность воздуха в помещении выше 45%;
 - Используйте металлическую экранирующую камеру;
 - Протрите пластиковый образец влажной тканью.
- Частью механизма весов является сильный магнит, поэтому при взвешивании магнитных материалов соблюдайте осторожность. В случае возникновения проблем используйте поддонный крюк (в нижней части весов), чтобы предотвратить влияние магнита на взвешиваемый материал.
- Устраните разницу температур между взвешиваемым образцом и окружающим воздухом. При взвешивании предмета, который холоднее или теплее окружающего воздуха, вокруг него возникают потоки воздуха, которые могут вызвать погрешность в определении массы.
- Производите каждое взвешивание аккуратно и быстро, чтобы избежать ошибок, вызванных изменением внешних условий.
- Прежде чем начать взвешивание, при котором дискретность дисплея равна 0.01 мг, для HR-202i можно установить противосквозняковое кольцо высокого разрешения вместо обычного кольца, что позволит исключить ошибки, вызванные сквозняком.
- Не бросайте предметы на чашку весов, не нагружайте весы грузом, тяжелее максимального допустимого значения массы.
- Нажмите клавиши только пальцами, не используйте для этой цели острые предметы (карандаши, ручки).
- Перед каждым взвешиванием нажмите клавишу **RE-ZERO**, чтобы предупредить возникновение ошибок.
- Периодически калибруйте весы, чтобы избежать возможных ошибок.
- Если при взвешивании требуется повышенная точность, учитывайте эффект «плавучести» воздуха.
- Избегайте попадания внутрь весов пыли, жидкостей, металлических частиц.
- По возможности сократите время измерений (открытие и закрытие дверок, размещение образца и пр.) Используйте пинцет, чтобы избежать изменения температуры, вызванного проникновением руки в весовую камеру.

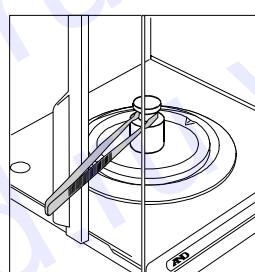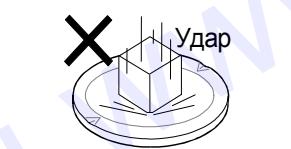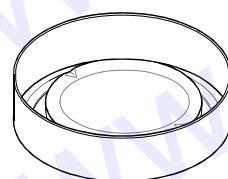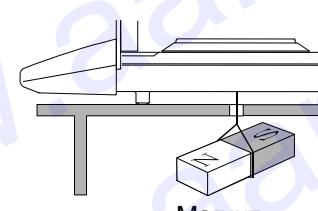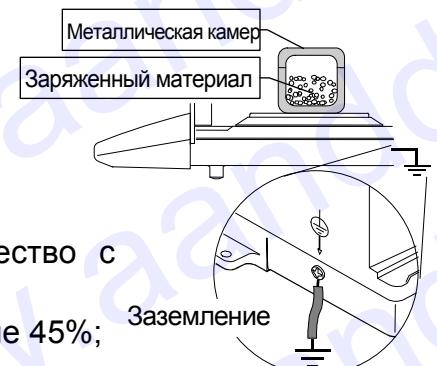

3.3. После завершения работы

- Избегайте механических ударов по весам.
- Не разбирайте весы. В случае необходимости ремонта обратитесь в сервисную службу A&D.
- Не используйте растворители для чистки весов. Протирайте весы неворсистой тканью, смоченной в теплой воде с мягким моющим средством.

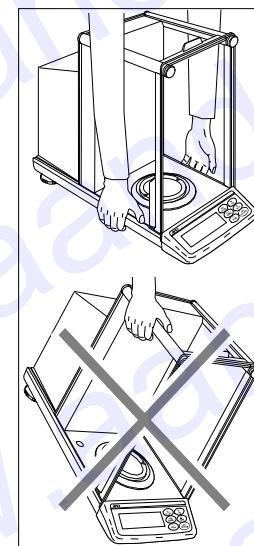


3.4. Источник питания

- Если сетевой адаптер подключен, и индикатор режима ожидания активен, весы находятся в режиме ожидания. Это нормальное состояние весов. Для обеспечения точного взвешивания производитель рекомендует, чтобы сетевой адаптер был подключен постоянно.

4. Символы дисплея и работа с клавиатурой

Дисплей

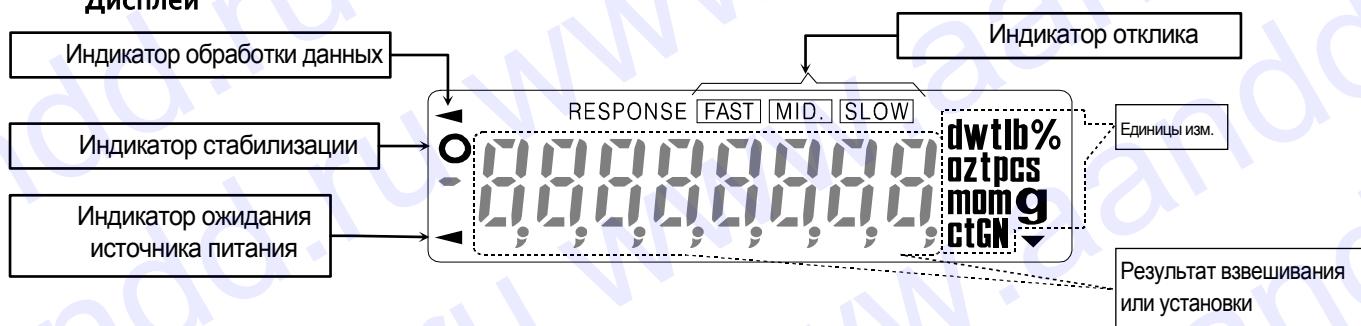

Работа с клавиатурой

Основные режимы работы с клавиатурой следующие:

- "Нажать и немедленно отпустить клавишу или " или "Нажать клавишу".....
- "Нажать и удерживать клавишу".....




Клавиши в указанных режимах функционируют следующим образом:

Клавиша	"Нажать и отпустить клавишу"	"Нажать и удерживать клавишу"
	Включает / выключает дисплей. □ При отключении дисплея на нем появляется индикатор ожидания. □ Взвешивание возможно только после включения дисплея. □ Эта клавиша доступна в любое время. □ Нажатие этой клавиши во время работы весов приводит к прерыванию операции и отключению дисплея.	
	В режиме взвешивания включает/выключает значение минимальной массы.	Вводит в режим таблицы функций. См. "10.Таблица функций".
	Включает единицы измерения , сохраненные в таблице функций. См. "5. Единицы измерения".	Выполняет настройку отклика.
	Не работает.	Выводит на дисплей другие параметры калибровки.
	Выводит стабильные результаты измерения с заводскими установками.	□ В соответствии с заводскими установками функция не выполняется. □ При внесении изменений в таблицу функций: выводит "Блок заголовка" и "Блок конца" для отчета в формате GLP.
	Устанавливает нулевое значение дисплея.	

5. Единицы измерения

5.1. Единицы измерения

- В весах серии HR-*i* используются следующие единицы измерения и режимы взвешивания:

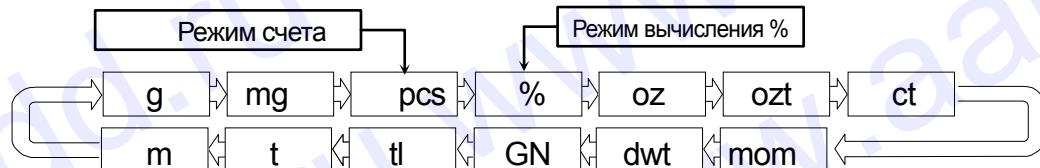

Единицы измерения или режим взвешивания могут быть выбраны и сохранены в таблице функций, как это описано в п."5.2 Изменение единиц измерения".

- Если нет каких-либо законодательных ограничений, Вы можете использовать все единицы измерения. Вы также можете dezактивировать те единицы измерения, которыми Вы не пользуетесь. При необходимости их можно снова активировать.
- Если режим взвешивания (или единица измерения) был отключен, этот режим (единица измерения) будет исключен из списка.
- Для выбора единицы измерения или режима взвешивания нажмите клавишу **MODE**.
- Более подробная информация о единицах измерения приведена в нижеследующей таблице:

Наименование (ед. измерения, режим)	Сокращение	Дисплей	Перевод в граммы
Грамм	g	g	1 г
Миллиграмм	mg	mg	0.001 г
Режим счета предметов	pcs	pcs	-
Режим вычисления процентов	%	%	-
Унция	oz	oz	28.349523125 г
Тройская унция	ozt	ozt	31.1034768 г
Метрический карат	ct	ct	0.2 г
Мом	mom	mom	3.75 г
Пеннивейт	dwt	dwt	1.55517384 г
Гран (Великобритания)	GN	GN	0.06479891 г
Тайл (ГК, Сингапур)			37.7994 г
Тайл (ГК ювелир.)			37.429 г
Тайл (Тайвань)	tl	tl	37.5 г
Тайл (Китай)			31.25 г
Тола (Индия)	t	t	11.6638038 г
Мессгал	m	m	4.6875 г

5.2. Изменение единиц измерения

- Единицы измерения могут быть выбраны и сохранены в таблице функций. Последовательность вывода единиц измерения на дисплей может быть организована таким образом, чтобы она соответствовала частоте их использования.

1 Нажмите и удерживайте клавишу **RANGE** до появления на дисплее сообщения **ba5fnc** (таблица функций, режим взвешивания), затем отпустите клавишу.

2 Несколько раз нажмите клавишу **RANGE** до появления на дисплее **Unit**.

3 Нажмите клавишу **PRINT** для входа в режим выбора единицы измерения.

4 Определите порядок, в котором единицы измерения или режимы должны выводиться на дисплей. Для этого используйте следующие клавиши.

RANGE Единицы измерения выводятся на дисплей последовательно.

RE-ZERO Подтверждение выбора режима или единицы измерения.


После подтверждения выбора единицы измерения или режима появляется индикатор стабилизации **o**.

Примеры

Единица измерения	Дисплей
Грамм g	o Уп ит g
Миллиграмм mg	o Уп ит mg
Режим счета pcs	o Уп ит pcs
Режим вычисления процентов %	o Уп ит %

5 Нажмите клавишу **PRINT** для запоминания единицы измерения или режима. На дисплее появится **End**, а затем следующий параметр таблицы функций.

6 Для выхода из таблицы функций нажмите клавишу **CAL**. Весы вернутся в режим взвешивания с выбранной единицей измерения.

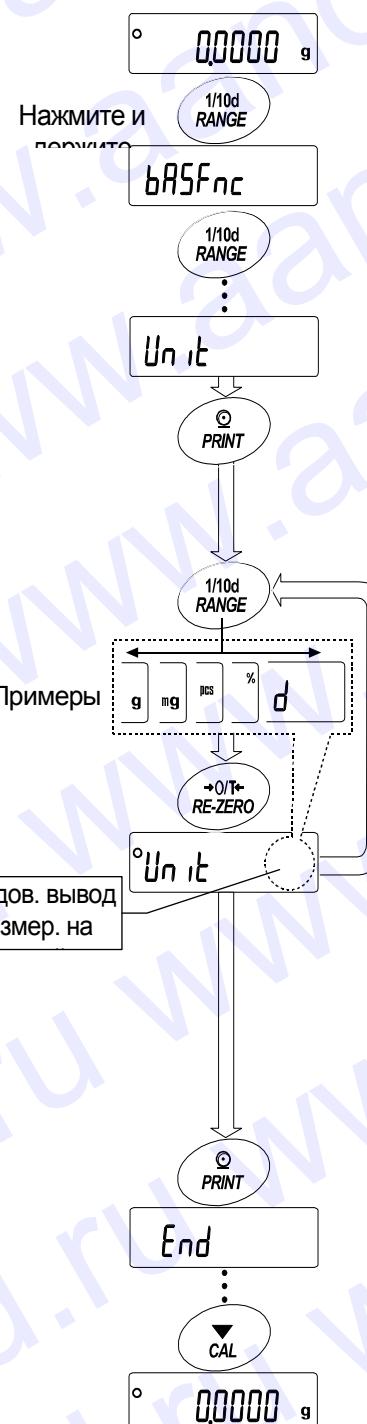

6. Взвешивание

Предостережения

- Каждый раз, прежде чем поместить груз на чашку весов, нажимайте клавишу [RE-ZERO], чтобы исключить возможность ошибки.
- Аккуратно поместите груз в центр чашки весов.
- Колебания температуры во время взвешивания могут стать причиной ошибки взвешивания.
- По возможности сократите продолжительность процедуры взвешивания (открытие дверок, размещение образца).
- Используйте пинцет, чтобы избежать изменения температуры, вызванного проникновением руки в весовую камеру.
- Наэлектризованные или магнитные материалы могут вызвать ошибку взвешивания.
- Не нажмите клавиши острыми предметами (карандаши, ручки).
- Не бросайте предметы на чашку весов, не нагружайте весы грузом, тяжелее максимально допустимого значения массы.
- Периодически калибруйте весы для обеспечения точного взвешивания. См. п. "8. Калибровка".
- Соблюдайте чистоту на рабочем месте.
- Прочтите параграф "3. Меры предосторожности".
- Для обеспечения точного взвешивания работайте с подключенным сетевым адаптером.


6.1. Основная операция (режим взвешивания в граммах)

Перед началом работы прочтите п. "4. Символы дисплея и работа с клавиатурой".

Замечание:

Если в момент включения весов на чашке весов находится контейнер, функция тарирования выполняет обнуление дисплея автоматически.

- 1 С помощью клавиши [ON:OFF] включите весы.
- 2 В помощью клавиши [MODE] выберите единицу измерения (g или mg).
- 3 Если нужно, поместите на чашку весов контейнер.
Для обнуления дисплея нажмите клавишу [RE-ZERO].
Контейнер: Помещенная на чашку весов емкость, масса которой не учитывается при взвешивании образца.
- 4 Поместите образец на чашку или в контейнер.
- 5 Дождитесь появления индикатора стабилизации [■] и считайте результат.
- 6 Снимите образец и контейнер с чашки весов.

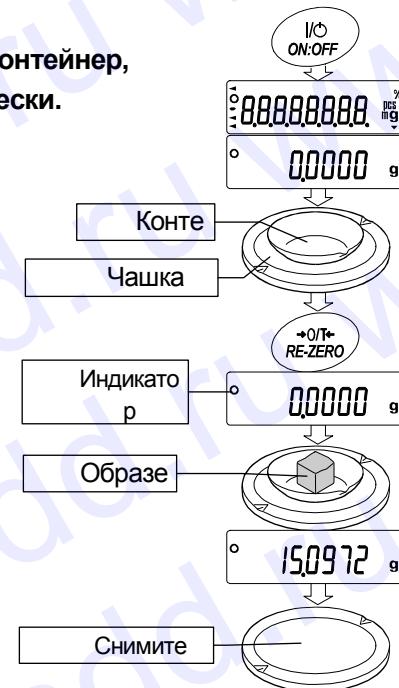

6.2. Двойной диапазон

	HR-202i				
	Диапазон массы		Доступная дискретность дисплея		
Прецизионный диапазон	0 г	- 51 г	0.01 мг	0.1 мг	1 мг
Стандартный диапазон	51 г	- 220 г		0.1 мг	1 мг

Весы модели HR-202i выполняют измерения в двух диапазонах: прецизионном и стандартном.

- Переключение диапазона происходит автоматически, в зависимости от значения массы на дисплее.


Нажатие клавиши **RE-ZERO** позволяет выполнять взвешивание в прецизионном диапазоне независимо от массы тары.

- Нажатие клавиши **RANGE** позволяет попеременно переключать диапазоны.

- Если выполняется взвешивание образца в прецизионном диапазоне с дискретностью дисплея 0.01 мг, дискретность дисплея изменится на 0.1 мг стандартного диапазона. После удаления образца дискретность дисплея автоматически изменится на 0.01 мг прецизионного диапазона.

- Если масса тары (масса контейнера) выходит за границы прецизионного диапазона, даже если чистая масса (нетто) находится в границах этого диапазона, значение 0.01 мг прецизионного диапазона не может быть выбрано в качестве дискретности дисплея. Для того, чтобы выбрать 0.01 мг прецизионного диапазона, удалите тару и нажмите клавишу **RE-ZERO** для обнуления дисплея.

- Если дискретность дисплея 0.1мг или 1мг выбрана с помощью клавиши **RANGE**, это значение дискретности сохраняется даже при изменении диапазона.

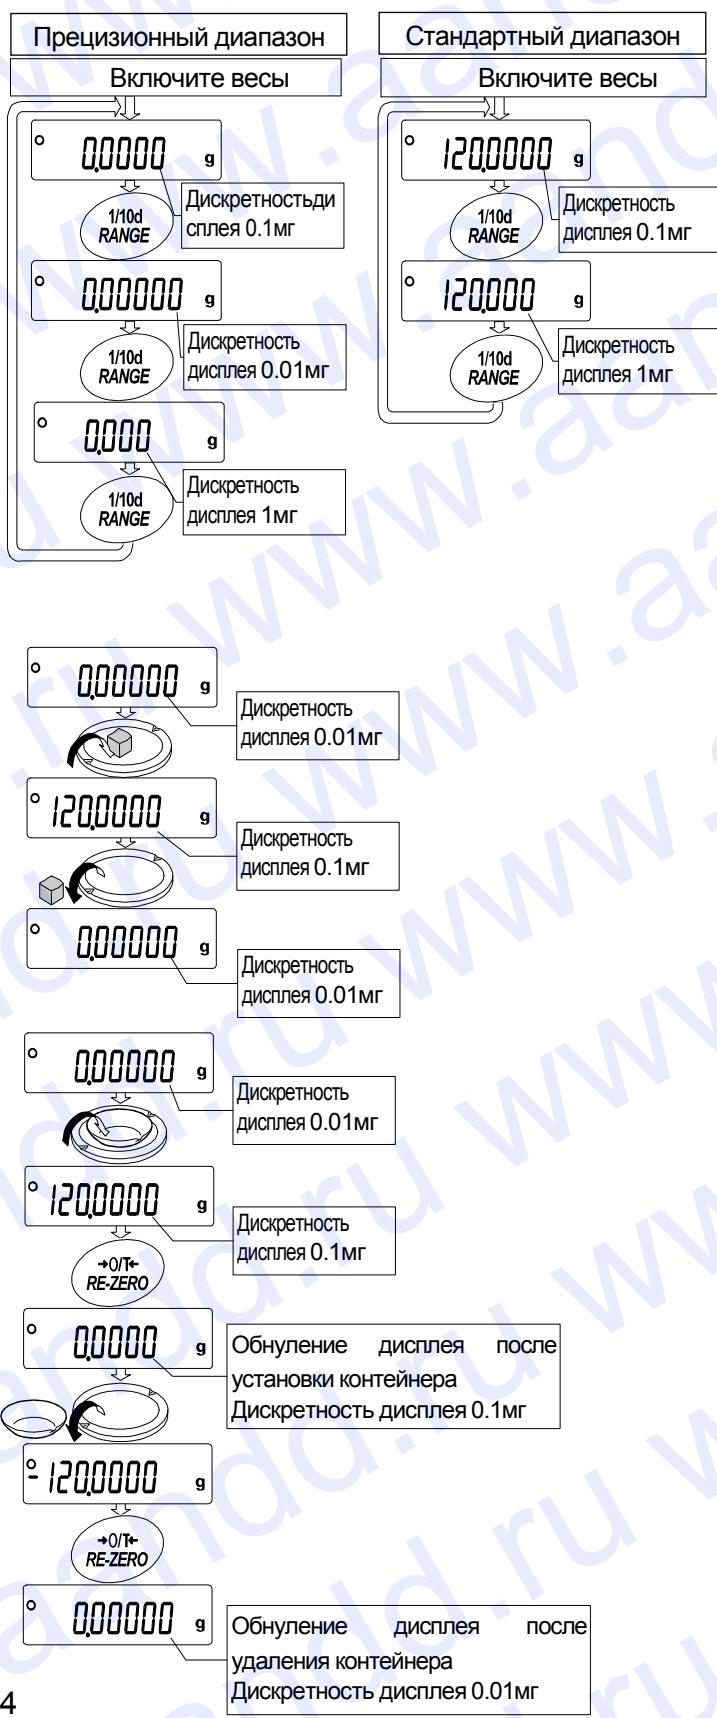

6.3. Режим счета предметов (PCS)

□ Этот режим позволяет определить число предметов в навеске путем определения массы одного предмета – стандартного образца. Масса одного образца – это среднее значение массы образцов, входящих в навеску. Чем меньше варьируется масса предметов, тем более точным будет подсчет. Весы обладают функцией автоматического повышения точности подсчета (ACAI), позволяющей получить более точный результат.

Замечание Если масса образца варьируется в широком диапазоне, это может привести к ошибкам счета.

Выбор режима счета предметов

1 Нажмите клавишу **MODE** для выбора режима счета **pcs**.

Запоминание массы одного предмета

2 Нажмите клавишу **RANGE** для входа в режим запоминания значения массы одного предмета.

3 Чтобы выбрать число образцов в навеске, нажмите клавишу **RANGE**.

Это число может быть равно 10, 25, 50 или 100.

Совет Чем большее количество образцов будет использовано, тем более точным будет результат счета.

4 Если это необходимо, поместите контейнер на чашку весов. Нажмите клавишу **RE-ZERO**, чтобы исключить массу тары. На дисплее появится число предметов, определенное на шаге 3.

Пример: На шаге 3 выбрано число 25, на дисплее появится **25 0**.

5 Поместите указанное число образцов на чашку. В данном примере – 25 шт.


6 Дождитесь появления индикатора стабилизации.

Нажмите клавишу **PRINT** для расчета и запоминания значения массы одного предмета. На дисплее весов появится **25 pcs**. Теперь весы настроены на выполнение процедуры счета предметов с вычисленным значением массы (это значение сохраняется в памяти даже при отключенном адаптере). Чтобы повысить точность счета, перейдите на шаг 8.

Замечания

□ Если масса образца слишком мала (менее 0.0001г) и не может быть использована в качестве значения массы одного предмета, на дисплее появится **1o**.

□ Если масса общей навески слишком мала для выполнения точного взвешивания, на дисплее появляется сообщение об ошибке, указывающее на необходимость добавления образцов до указанного количества.

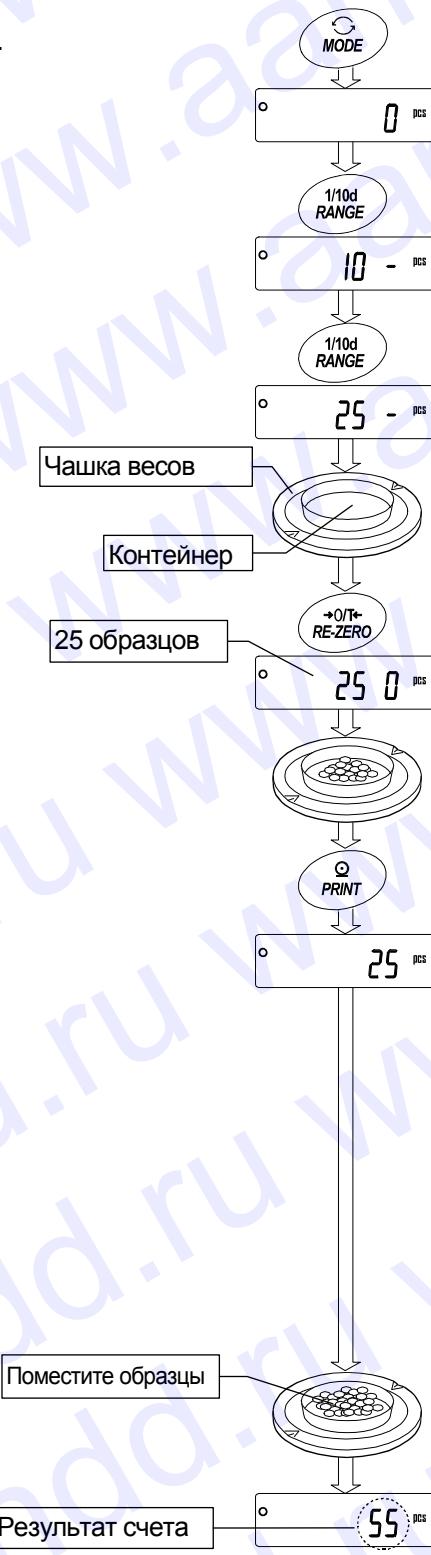

Пример: на дисплее появляется сообщение **50 – pcs**, которое означает, что необходимо добавить еще 25 образцов. Добавьте образцы и нажмите клавишу **PRINT**. Если значение массы одного предмета правильно сохранено в памяти, весы переходят в режим счета предметов.

Процедура счета

- 7 Поместите предметы, которые необходимо пересчитать, на чашку весов.

Режим счета предметов с использованием функции ACAI

ACAI – это функция автоматического повышения точности подсчета, путем увеличения количества образцов по мере выполнения процедуры взвешивания. (ACAI: Automatic Counting Accuracy Improvement).


- 8 При добавлении нескольких образцов, включается индикатор обработки данных. Чтобы избежать ошибки, добавляйте по 3 и более предмета. В случае перегрузки, индикатор обработки данных не включается. Страйтесь добавлять такое количество образцов, которое показано на дисплее.

- 9 Если мигает индикатор обработки данных, весы пересчитывают массу одного предмета. Не трогайте весы или предметы на чашке весов до отключения индикатора.

- 10 Отключение индикатора обработки данных означает, что точность счета была улучшена.

Всякий раз при выполнении данной процедуры получается более точное значение массы. Не существует какого-либо предела диапазона ACAI для количества предметов, превышающего 100 штук. Страйтесь добавлять то же количество образцов, которое показано на дисплее.

- 11 Удалите все предметы, использованные для функции ACAI, и выполните процедуру счета, используя уточненное значение массы одного предмета.

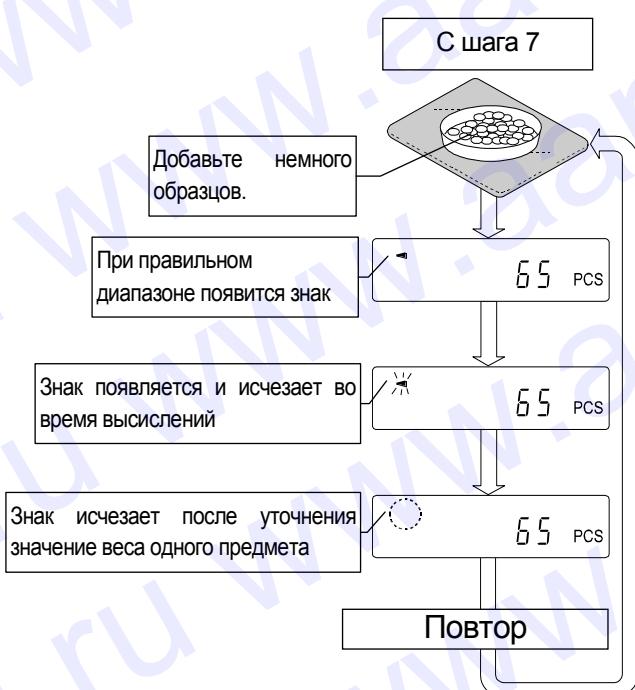

Замечание

Функция ACAI не работает, если значение массы одного предмета введено с клавиатуры или в режиме цифрового ввода.

6.4. Режим вычисления процентов (%)

Этот режим показывает, сколько процентов составляет масса взвешиваемого предмета от массы, принятой за 100%. Режим используется для целевого взвешивания, а также для оценки колебания массы образцов.

Выбор режима вычисления процентов

- Для выбора единицы измерения **%** (режим вычисления процентов) нажмите клавишу **MODE**. Если не удается выбрать режим, см. п. "5. Единицы измерения".

Запоминание массы, принятой за 100%

- Нажмите клавишу **RANGE** для входа в режим запоминания массы, принятого за 100%.

Даже если Вы находитесь в режиме запоминания, при нажатии на клавишу **MODE** произойдет переход к следующему режиму.

- Поместите контейнер на чашку весов, если это необходимо. Нажмите клавишу **RE-ZERO** для исключения массы тары. На дисплее появится **100 0 %**.
- Поместите образец, масса которого будет принят за 100%, на чашку весов или в контейнер.
- Для сохранения массы образца нажмите клавишу **PRINT**. На дисплее появится сообщение **100.00 %**. (Позиция десятичной точки зависит от значения массы стандартного образца. Значение массы стандартного образца сохранится в памяти даже после отключения адаптера).

Замечание

- Позиция десятичной точки изменяется в зависимости от значения 100% массы.


100% масса	Дискретность дисплея
0.0100г – 0.0999г	1%
0.1000г – 0.9999г	0.1%
1.0000г – НПВ	0.01%

- Если масса образца, используемого в качестве стандартного, окажется слишком мал (менее 0.01г), на дисплее появится сообщение **Lo**.
- Значение массы, принятой за 100% сохраняется в весах после их отключения.

- Удалите образец.

Считывание значения массы в процентах

- Поместите на чашку весов образец, который нужно сравнить со стандартной массой. На дисплее появится значение массы в процентах относительно массы стандартного образца (принятого за 100%).

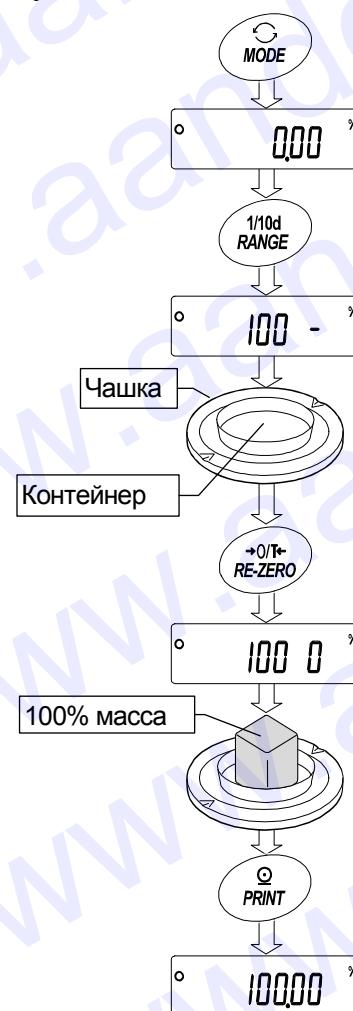


7. Настройка отклика

Данная функция позволяет выполнить настройку отклика весов с целью уменьшения влияния на результат взвешивания сквозняков и/или вибрации в месте установки весов. Функция позволяет установить одну из трех скоростей отклика:

Индикатор	Параметр	Отклик	Стабильность
FAST	Cond 0	Быстрый отклик	Неустойчивый результат
MID.	Cond 1	↑ Медленный	↓ отклик
SLOW	Cond 2		Стабильный результат



- Нажмите и удерживайте клавишу **MODE** до появления на дисплее сообщения **RESPONSE**. Затем отпустите клавишу.
- Выберите скорость отклика с помощью клавиши **MODE**. Можно выбрать одно из трех значений: **FAST**, **MID.** или **SLOW**.
- Через несколько секунд весы автоматически возвращаются в режим взвешивания.

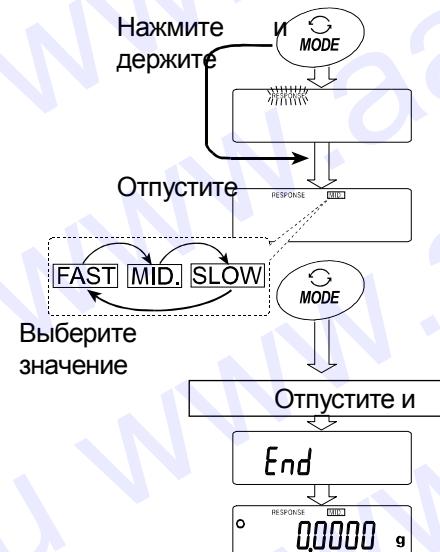

Совет

Если Вы не удовлетворены результатом настройки отклика, установите значение "Условие (Cond)" для параметра "Внешние условия. Дисплей (ba5fnс)" с помощью клавиатуры.

8. Калибровка

8.1. Калибровочная группа

Калибровка

Калибровка с использованием внешней гири.

Калибровочный тест

Калибровочный тест с использованием целевой (внешней) гири.

Предупреждение

- Исключите воздействие сквозняков или вибрации во время калибровки.
- Калибровочный тест не выполняет калибровку.
- Для вывода данных в формате GLP с помощью интерфейса RS-232C установите для параметра “Выход данных (dout)” значение “Выход в формате GLP (inFo)”. Подробности см. в п. “10. Таблица функций”.
- Калибровочный тест возможен только в том случае, когда выполнена следующая установка: для параметра “Выход данных (dout)” установлено значение “Выход в формате GLP (inFo) ”.

Замечания по использованию внешней гири

- Точность внешней гири может влиять на точность взвешивания. Выберите подходящую массу гири, используя приведенную ниже таблицу:
- С помощью данной таблицы выберите массу гири для калибровки и калибровочного теста.

Модель	Масса калибровочной гири	Регулируемый диапазон
HR-300 <i>i</i>	100г, 200г* , 300г	-15.0мг – +15.9мг
HR-202 <i>i</i>	20г, 50г, 100г, 200г*	-15.00мг – +15.99мг

Выделенная масса соответствует заводским установкам.

Калибровочная масса может быть отрегулирован в пределах указанного диапазона.

Дисплей



Эта индикация означает, что происходит калибровка весов. Не допускайте воздействия на весы сквозняков или вибрации во время калибровки.

8.2. Калибровка с использованием внешней гири

Это функция калибровки весов с помощью внешней гири.

- 1 Подключите сетевой адаптер и прогрейте весы в течение часа. Чашка весов должна быть пустой.
- 2 Нажмите и держите клавишу **CAL** до появления на дисплее **Calout**, затем отпустите клавишу.
- 3 На дисплее появится индикация **Cal 0**.
 - Если Вы хотите изменить калибровочную массу, нажмите клавишу **RANGE** и перейдите на шаг 4.
 - Если Вы используете значение калибровочной массы, сохраненное в памяти весов, перейдите на шаг 5.
- 4 Установите значение калибровочной массы с помощью следующих клавиш:
 - RANGE** Выбор мигающей цифры.
 - RE-ZERO(+)** Выбор калибровочной массы или **MODE(-)** регулировка значения массы. См. стр.17.
 - PRINT** Запоминание нового значения массы. Это значение сохраняется в памяти даже при отключенном адаптере.
 - CAL** Отмена процедуры и возвращение к **Cal 0**.
- 5 Убедитесь, что чашка весов пуста и нажмите клавишу **PRINT**. Весы выполнят измерение нулевой точки. Исключите воздействие на весы вибрации и сквозняков. На дисплей весов будет выведено значение калибровочной массы.
- 6 Поместите гирю указанной массы на весы и нажмите клавишу **PRINT**. Весы измерят калибровочную массу. Исключите воздействие на весы вибрации и сквозняков.
- 7 На дисплее весов появится **end**. Снимите гирю с чашки.
- 8 Если в таблице функций установлен параметр "Вывод в формате GLP (info)", на дисплее появится **glp**, и будет выведен или сохранен в памяти "Отчет о калибровке". См. "11.2 Отчет в формате GLP".
- 9 Весы автоматически вернутся в режим взвешивания.
- 10 Поместите калибровочную гирю на чашку и проверьте правильность выведенного на дисплей значения. Если оно выходит за пределы диапазона измерений, проверьте внешние условия (вибрация, сквозняк). Проверьте также чашку весов. Затем повторите шаги 1-10.



8.3. Калибровочный тест с использованием внешней гири

Это функция тестирования точности взвешивания с помощью внешней гири. Отчет о калибровочном teste можно вывести на печать, для этого устанавливается параметр "Отчет в формате GLP (info)". (Калибровочный тест не выполняет калибровку).

- Подключите сетевой адаптер и прогрейте весы в течение часа. Чашка весов должна быть пустой.
- Нажмите и держите клавишу **CAL** до появления на дисплее **CC out**, затем отпустите клавишу.
- На дисплее весов появится **CC 0**.
 - Если значение целевой массы меняется, нажмите клавишу **RANGE** и перейдите на шаг 4. Перечень используемых гирь – на стр. 17.
 - Если используется текущее значение целевой массы, перейдите на шаг 5.
- Определите значение целевой массы с помощью следующих клавиш:
 - RANGE** Выбор мигающей цифры.
 - RE-ZERO (+)** Выбор целевой массы или регулировка значения массы. См. стр. 17.
 - MODE (-)** Установка режима.
 - PRINT** Запоминание нового значения массы. Это значение сохраняется в памяти даже при отключенном адаптере.
 - CAL** Отмена процедуры и возвращение к **CC 0**.
- Убедитесь, что чашка весов пуста и нажмите клавишу **PRINT**. Весы выполнят измерение нулевой точки. Исключите воздействие на весы вибрации и сквозняков. На дисплей весов будет выведено значение целевой массы.
- Поместите гирю указанной массы на весы и нажмите клавишу **PRINT**. Весы измерят целевую массу. Исключите воздействие на весы вибрации и сквозняков.
- На дисплее весов появится **end**. Снимите гирю с чашки.
- Если в таблице функций установлен параметр "Вывод в формате GLP (info)", на дисплее появится **glp**, и будет выведен или сохранен в памяти "Отчет о калибровке". См. "11.2 Отчет в формате GLP".
- Весы автоматически вернутся в режим взвешивания.




9. Переключатель функций и инициализация

9.1. Разрешение или запрет

Весы сохраняют в памяти параметры, которые должны быть защищены от возможного изменения по неосторожности (например, данные калибровки, данные адаптации к рабочим условиям, управляющие данные для RS-232C). Имеется 5 переключателей, предназначенных для защиты этих параметров. Каждый переключатель может либо «разрешить», либо «запретить» изменение. «Запрет» защищает параметры от неосторожных действий.

- 1 Нажмите клавишу **ON:OFF** для отключения дисплея.
- 2 Нажмите и держите клавиши **PRINT** и **RANGE**. Одновременно нажмите клавишу **ON:OFF**. На дисплей будет выведено **p5**.
- 3 Нажмите клавишу **PRINT**. На дисплее появятся переключатели функций.
- 4 Установите переключатели, используя следующие клавиши:
RANGE Выбор переключателя.
RE-ZERO Изменение значения выбранного параметра.
0 Запретить изменения. (Нельзя использовать).
1 Разрешить изменения. (Можно использовать).
PRINT Запоминание новых значений параметров и возвращение в режим взвешивания.
CAL Отмена процедуры и возвращение в режим взвешивания.

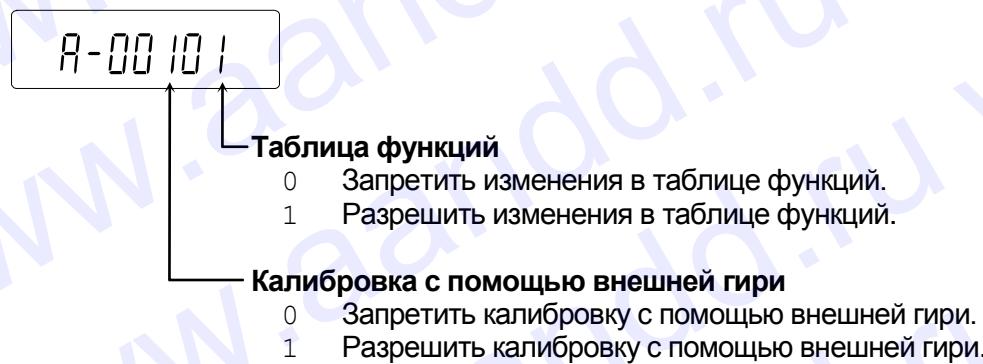

9.2. Инициализация весов

Эта функция возвращает заводские установки для следующих параметров:

- Данные калибровки.
- Таблица функций.
- Значение веса одного предмета (режим счета предметов), значение стандартного веса, принятого за 100% (режим взвешивания в процентах).
- Данные, сохраненные в весах с использованием функции памяти.
- Значение веса внешней калибровочной гирь и значение целевого веса.
- Установки для переключателей функций ("9.1. Разрешение или запрет").

Замечание

Не забудьте откалибровать весы после инициализации.

1 Нажмите клавишу **ON:OFF** для отключения дисплея.



2 Нажмите и держите клавиши **PRINT** и **RANGE**, одновременно нажмите клавишу **ON:OFF**. На дисплее появится **p5**.



3 Нажмите клавишу **RANGE**. На дисплее появится **Clr**.

 


4 Нажмите клавишу **PRINT**.


Для отмены операции нажмите клавишу **CAL**.



5 Нажмите клавишу **RE-ZERO**. На дисплей будет выведено сообщение **Clr go**.



 6 Для инициализации весов нажмите клавишу **PRINT**. Весы автоматически вернутся в режим взвешивания.




10. Таблица функций

Таблица функций используется для чтения и перезаписи параметров, хранящихся в памяти весов. Эти параметры сохраняются даже при отключении сетевого адаптера.


Меню таблицы функций состоит из двух уровней. Первый уровень – «Класс», второй – «Параметр».

- 1 Нажмите и держите клавишу **RANGE** до появления на дисплее сообщения **ba5fnc** (сообщение таблицы функций, режим взвешивания). Отпустите клавишу.
- 2 Для выбора класса нажмите клавишу **RANGE**.
- 3 Для входа в класс нажмите клавишу **PRINT**.
- 4 Для выбора параметра нажмите клавишу **RANGE**.
- 5 Для выбора значения параметра нажмите клавишу **RE-ZERO**.
- 6 Для запоминания значений параметров внутри выбранного класса используйте клавишу **PRINT**.
На дисплей выводится следующий класс.
Для отмены текущей операции нажмите клавишу **CAL**. Затем на дисплей выводится следующий класс.
- 7 Для установки значений параметров следующего класса перейдите на шаг 2.
После завершения установки нажмите клавишу **CAL** для возвращения в режим взвешивания.

Пример

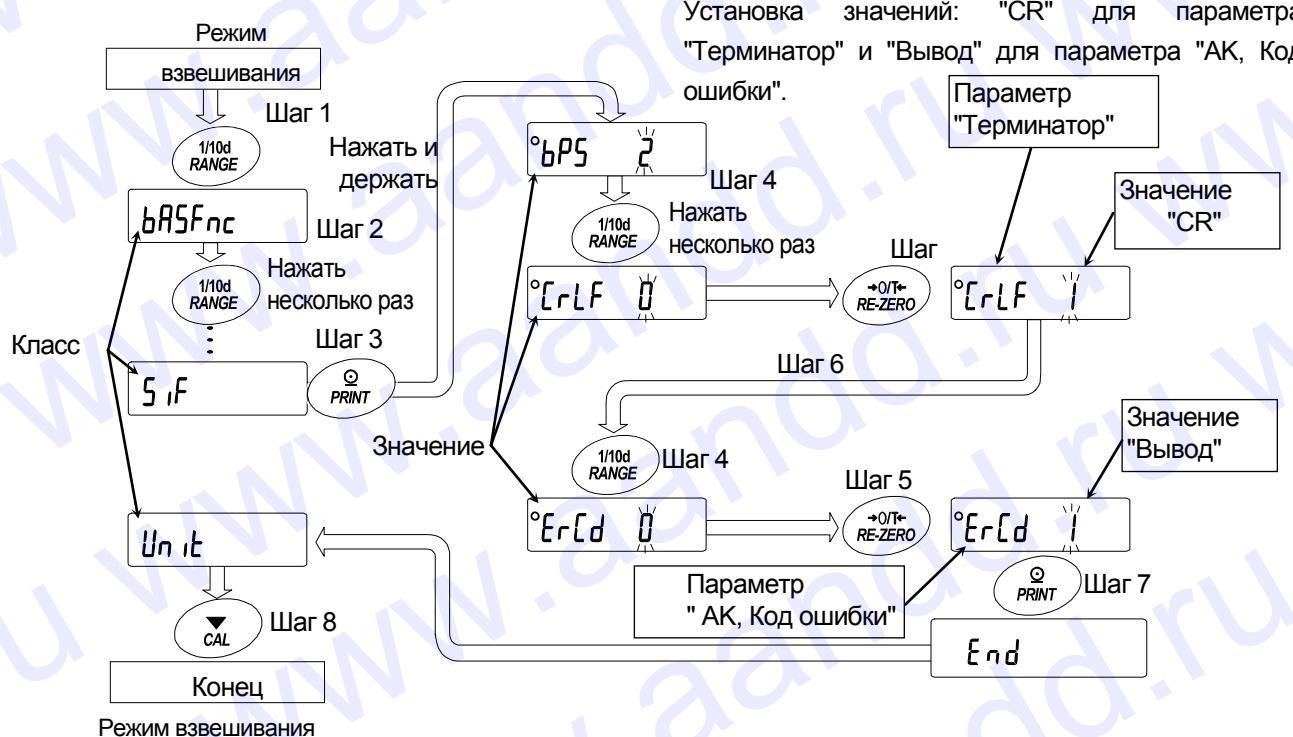

 10.1. Структура и порядок таблицы функций

Класс	Параметр и значение	Описание	
ba5fnc Внешние условия, дисплей	Cond Условие	0 ■ 1 2	Быстрый отклик, неустойчив.рез-тат Медл.отклик, стабил.рез-тат  
	5t-b Ширина диапазона стабильности	0 ■ 1 2	Диапазон стабильности ±1 цифра Диапазон стабильности ±3 цифры  #1
	trc Трассировка нуля	0 ■ 1 2 3	OFF Нормальная Сильная Очень сильная
		■ 0 1	5 раз/сек. 10 раз/сек.
	pnt Десятичный знак	■ 0 1	Точка(.) Запятая(,)
	p-on Авто включение дисплея	■ 0	OFF
		1	ON
dout Вывод данных	prt Режим вывода данных	■ 0 1 2 3	Режим работы с клавиатурой Режим А автопечати (Стандартное значение = ноль) Режим В автопечати (Стандартное значение = последний стабильный результат взвешивания) Режим потока
		■ 0 1 2	Результат взвеш.>Станд. знач-е. Результат взвеш < Станд. знач-е Печать независимо от результата
	ар-р Полярность автопечати	0 ■ 1 2	Положительная полярность Отрицательная полярность Абсолютная полярность
		■ 0 1 2	На сколько результат должен отклоняться от станд. значения, чтобы данные передавались #2
	5-id Вывод ID номера	■ 0 1	No output Output
	pU5e Пауза при выводе данных	■ 0 1	Нет вывода Вывод
		■ 0 1	Устанавливает интервал вывода данных.
		■ 0 1	Устанавливает, выполняется или нет автоматическая подача бумаги.
	info Вывод GLP	■ 0 1 2	Устанавливает метод печати в формате GLP. Каким образом установить дату и время в случае их вывода см. в руководствах к периферийному оборудованию.
		■ 0	Нет паузы
		■ 1	Пауза (1.6 секунд)
	ar-d Обнуление после вывода	■ 0 1	Не используется Используется Нет вывода
		■ 0	Формат AD-8121
		1	Основной формат данных

■ : Заводские установки.

Класс	Параметр и значение	Описание	
5if Серийный интерфейс	bp5 Скорость двоичной передачи данных	0 1 ■ 2 3 4 5	600 бод 1200 бод 2400 бод 4800 бод 9600 бод 19200 бод
	btpr Бит данных, бит четности	■ 0 1 2	7 бит, чет 7 бит, нечет 8 бит, нет проверки
	Crlf Терминатор	■ 0 1	CR LF CR
	type Формат данных	■ 0 1 2 3 4 5	Станд. формат A&D DP формат KF формат MT формат NU формат CSV формат
		См. "10.5. Описание параметра "Формат данных".	
		■ 0 1	Без ограничения 1 сек.
	erCd AK, Код ошибки	■ 0 1	Нет вывода Вывод
		■ 0 1	Не используется Используется
	Ct5 CTS, RTS контроль	Определяет использование контрольных строк CTS и RTS.	
Unit Единица измерения		См. "5. Единицы измерения веса".	
id Установки ID номера		См. "11. ID номер и отчет в формате GLP".	

■ : Заводские установки.

#1 Единица дискретности дисплея - цифра.

Пр: если с помощью клавиши [RANGE] (HR-300*i*) выбрана дискретность дисплея 1 мг, то 1 мг равен 1 цифре.

#2 Используемая дискретность дисплея весов – это одна цифра.

Пр: В случае дисплея граммов одна цифра - это 0.0001 г для HR-300*i* и 0.000 1 г для HR-202*i*.

Предупреждение **Весы могут не передать данные полностью при заданном времени обновления дисплея; это зависит от скорости передачи данных или от того, какие данные будут выводиться вместе с результатами взвешивания (ID номер и пр.).**

10.2. Клавиши и дисплей

	Символ "O" указывает на то, что параметр на дисплее активен.
	Если клавишу нажать и держать, находясь в режиме взвешивания, произойдет вход в таблицу функций. Клавиша выбирает класс и параметр в таблице функций.
	Клавиша изменяет значение параметра.
	Когда класс выведен на дисплей, выбирает параметр внутри класса. Когда параметр выведен на дисплей, запоминает новое значение и выводит на дисплей следующий класс.
	Когда параметр выведен на дисплей, отменяет новое значение параметра и выводит на дисплей следующий класс. Когда класс выведен на дисплей, выполняет выход из таблицы функций и возвращает в режим взвешивания.

10.3. Описание класса "Внешние условия. Дисплей"

Условие (Cond)

- Cond 0 Этот параметр соответствует чувствительному отклику на изменение на изменение значения веса. Используется для целевого взвешивания порошков, очень легких предметов, либо в тех случаях, когда необходим быстрый отклик. После установки на дисплее появляется сообщение **FAST**.
- Cond 2 Этот параметр соответствует стабильному взвешиванию с медленным откликом. Используется для того, чтобы исключить влияние сквозняков и вибраций на результат взвешивания. После установки на дисплее появляется сообщение **SLOW**.

Диапазон полосы стабильности (5t-Ь)

Этот параметр устанавливает диапазон, в котором масса считается стабильной. Когда частота колебаний в секунду меньше, чем значение данного параметра, на дисплее появляется индикация стабильности, и происходит печать данных. Этот параметр влияет на режим автоматической печати.

- 5t-Ь 0 Эта установка соответствует чувствительному отклику индикатора стабильности. Используется для точного взвешивания.
- 5t-Ь 2 Эта установка позволяет игнорировать небольшие колебания веса. Используется для того, чтобы исключить влияние сквозняков и вибрации на результаты взвешивания.

Трассировка нуля (trc)

Эта функция выполняет трассировку отклонения нулевой точки, вызванного изменением внешних условий, и стабилизирует нулевую точку. Если результат взвешивания выражен всего лишь несколькими цифрами, отключите эту функцию для обеспечения точного взвешивания.

- trc 0 Функция трассировки не используется. Установка применяется при взвешивании очень легких предметов.
- trc 1 Используется функция нормальной трассировки.
- trc 2 Используется функция сильной трассировки.
- trc 3 Используется функция очень сильной трассировки. Применяется для получения стабильного нулевого дисплея.

Скорость обновления дисплея (5рд)

Период времени, необходимый для обновления дисплея. Данное значение влияет на следующие параметры: "Скорость передачи данных", "Пауза при выводе данных" и "Режим потока".

Десятичный знак (pnt)

Данный параметр позволяет установить формат десятичного знака.

Автоматическое включение дисплея (p-on)

Когда подключен сетевой адаптер, дисплей включается автоматически без использования клавиши **ON:OFF**, при этом он устанавливается в режим взвешивания. Используется, когда весы являются частью автоматизированной системы. Для обеспечения точного взвешивания прогрейте весы в течение часа.

10.4. Описание параметра "Режим вывода данных"

Значение параметра "Режим вывода данных (prt)" влияет на работу весов, когда данные передаются через серийный интерфейс RS-232C.

Режим работы с клавиатурой

Если при активном индикаторе стабильности нажата клавиша **PRINT**, весы выводят результаты взвешивания, при этом дисплей мигает один раз.

Необходимые установки: dout prt 0 Режим работы с клавиатурой

Режимы автоматической печати А и В

Когда значение на дисплее стабильно, и соблюдены условия, задаваемые параметрами "Полярность автопечати", "Полоса автопечати", "Стандартное значение", весы выводят результаты взвешивания.

Если при активном индикаторе стабильности нажата клавиша **PRINT**, весы выводят данные, и дисплей мигает один раз.

Режим автоматической печати А

Пример

При взвешивании образец каждый раз помещается на чашку весов и затем удаляется с нее, при этом для "ar-d" установлено значение "1" (настройка нулевой точки после вывода данных).

Необходимые установки

dout prt 1 Режим автопечати А (станд. значение = нуль)
dout ap-r Полярность автопечати
dout ap-b Полоса автопечати
dout ar-d 1 Обнуление после вывода

Режим автопечати В

Пример

Для взвешивания по мере добавления образцов.

Необходимые установки

dout prt 2 Режим автопечати В (станд. значение = последнее стабильное значение)
dout ap-r Полярность автопечати
dout ap-b Полоса автопечати

Режим потока

Весы выводят результаты взвешивания непрерывно, независимо от состояния дисплея. Если для параметра "частота обновления дисплея" установлено значение 5 раз/сек. (5pd 0), частота вывода данных также устанавливается равной 5 раз/сек. В этом режиме дисплей не мигает.

Пример Для компьютерного мониторинга данных.

Необходимые dout prt 3 Режим потока.

установки ba5fnc 5pd Частота обновления дисплея.

5if bp5 Скорость передачи данных.

Предупреждение

Весы могут передать данные не полностью в течение заданного времени обновления дисплея. Это зависит от скорости передачи данных, а также от того, какие данные помимо результатов взвешивания будут выводиться (например, ID номер и пр.).

10.5. Описание параметра "Формат данных"


Стандартный формат A&D

5if type 0

Данный формат используется, когда периферийное оборудование может получать данные в формате A&D.

Если используется принтер AD-8121B, установите для него MODE 1 или 2.

- Формат состоит из 15 символов, не считая терминатора.
- Заголовок, состоящий из двух символов, указывает на состояние весов.
- Знак полярности помещается перед данными с ведущими нулями. Если данные нулевые, добавляется знак +.
- После данных следует единица измерения, состоящая из трех символов.

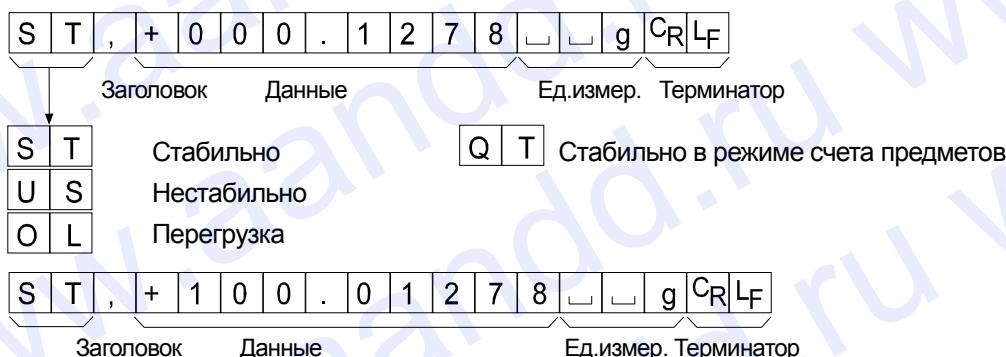


DP формат (распечатка памяти)

5if type 1

Данный формат используется, если периферийное оборудование не может получать данные в формате A&D. Если используется принтер AD-8121B, установите для него MODE 3.

- Данный формат состоит из 16 символов, не считая терминатора.
- Заголовок, состоящий из двух символов, указывает на состояние весов. Заголовок перегрузки не используется.
- Если данные не нулевые, и нет перегрузки, знак полярности помещается перед данными с пробелами вместо ведущих нулей.
- После данных следует единица измерения, состоящая из трех символов.

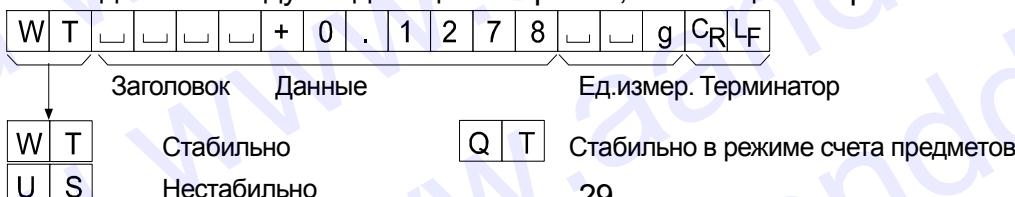


KF формат

5if type 2

Это формат Карла Фишера для влагомеров. Он используется в тех случаях, когда периферийное оборудование может воспринимать данные только в этом формате.

- Данный формат состоит из 15 символов, не считая терминатора.
- Данный формат не имеет заголовка.
- Если данные не нулевые и нет перегрузки, знак полярности помещается перед данными с пробелами вместо ведущих нулей.
- Единица измерения выводится только для стабильных результатов.

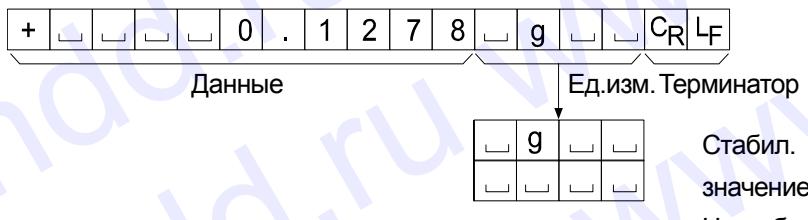

MT формат

5if type 3

- Заголовок, состоящий из двух символов, указывает на состояние весов.
- Знак полярности используется только для отрицательных данных.
- В результате взвешивания вместо ведущих нулей используются символы пробелов.
- Длина символа в этом формате изменяется в зависимости от единицы измерения.



NU формат (цифровой)

5if type 4

Данный формат используется только для вывода цифровых данных.

- Данный формат состоит из 10 символов, не считая терминатора.
- Знак полярности помещается перед данными с ведущими нулями. Если данные нулевые, используется знак +.



CSV формат

5if type 5

- Отделяет данные в стандартном формате A&D и единицу измерения запятой (,).
- Единица измерения выводится, даже если имела место перегрузка.
- Если в качестве десятичного знака используется запятая (,), то в качестве разделителя используется точка с запятой (;).
- Если к выходным данным добавлены ID номер и номер данных (параметр "Вывод данных (dout)" таблицы функции), данный формат выводит ID номер, номер данных и результаты взвешивания в указанном порядке, отделяет каждый элемент данных запятой и воспринимает все элементы как одну группу данных.

LAB-0123, ST,+0000.1278, — g<CR><LF>

ID номер Результат взвешивания

S	T	,	+	0	0	0	.	1	2	7	8	,	—	—	g	C_R	L_F				
O	L	,	+	9	9	9	9	9	9	9	9	E	+	1	9	,	—	—	g	C_R	L_F

ID номер

dout 5-id 1

Идентификационный номер весов.

- Данный формат состоит из 7 символов, не считая терминатора.

L A B - 0 1 2 3 C_R L_F

10.6. Примеры форматов данных

Стабильно

° 0.1278 g

A&D	S	T	,	+	0	0	0	.	1	2	7	8			g	C _R	L _F	
DP	W	T						+	0	.	1	2	7	8		g	C _R	L _F
KF	+						0	.	1	2	7	8		g			C _R	L _F
MT	S							0	.	1	2	7	8		g	C _R	L _F	
NU	+	0	0	0	0	.	1	2	7	8	C _R		L _F					

Нестабильно

° -18.3690 g

A&D	U	S	,	-	0	1	8	.	3	6	9	0			g	C _R	L _F		
DP	U	S						-	1	8	.	3	6	9	0		g	C _R	L _F
KF	-					1	8	.	3	6	9	0				C _R		L _F	
MT	S	D				-	1	8	.	3	6	9	0		g	C _R	L _F		
NU	-	0	0	1	8	.	3	6	9	0	C _R		L _F						

Перегрузка

Положительная
погрешность

E g

A&D	O	L	,	+	9	9	9	9	9	9	9	E	+	1	9	C _R	L _F	
DP												E					C _R	L _F
KF								H								C _R		L _F
MT	S	I	+	C _R		L _F												
NU	+	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	C _R		L _F			

Перегрузка

Отрицательная
погрешность

-E g

A&D	O	L	,	-	9	9	9	9	9	9	9	E	+	1	9	C _R	L _F	
DP									-	E							C _R	L _F
KF								L								C _R		L _F
MT	S	I	-	C _R		L _F												
NU	-	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	C _R		L _F			

Пробел, ASCII 20h

C_R Возврат каретки, ASCII 0Dh

L_F Прогон строки, ASCII 0Ah

Units

	A&D	D.P.	KF	MT
Грамм	g █ █ g	█ █ g	█ g █	█ g
Миллиграмм	mg █ m g	█ m g	█ m g	█ m g
Режим счета	pcs █ P C	█ P C	█ p c s	█ PCS
Режим вычисления %	% █ █ %	█ █ %	█ % █	█ %
Унция	oz █ o z	█ o z	█ o z	█ o z
Тройская унция	ozt o z t	o z t	█ o z t	█ o z t
Метрический карат	ct █ c t	█ c t	█ c t	█ c t
Мом	mom m o m	m o m	█ m o m	█ m o
Пеннивейт	dwt d w t	d w t	█ d w t	█ d w t
Гран	gn █ G N	█ G N	█ g r	█ GN
Тайл (Гонконг, Сингапур)	tl █ t l	█ t l	█ t l s	█ t l
Тайл (Гонконг, ювелирный)	tl █ t l	█ t l	█ t l h	█ t l
Тайл (Тайвань)	tl █ t l	█ t l	█ t l t	█ t l
Тайл (Китай)	tl █ t l	█ t l	█ t l c	█ t l
Тола (Индия)	t █ t	█ t	█ t o l	█ t
Мессгал	m m e s	m e s	█ M S	█ m

█ Пробел, ASCII 20h

11. ID номер и отчет в формате GLP

- Идентификационный номер (ID) используется для идентификации весов при работе в соответствии с международными требованиями к организации работ в лаборатории (GLP).
- Идентификационный номер сохраняется в долговременной памяти весов даже при отключенном сетевом адаптере.
- Формат вывода GLP устанавливается параметром таблицы функций "GLP вывод (info)". Отчет может выводиться на ПК или принтер через серийный интерфейс RS-232C.
- Отчет в формате GLP включает в себя такие данные, как производитель, модель, серийный номер, ID номер, колонка даты, колонка времени, место для подписи, а также результат взвешивания, результат калибровки или данные калибровочного теста. При подключении весов к принтеру AD-8121B можно распечатать дату и время, используя функцию часов принтера.
- Весы могут выводить следующие GLP отчеты.
 - "Отчет о калибровке" – калибровка с использованием внешней гири.
 - "Отчет о калибровочном teste" – калибровочный тест с использованием внешней гири.
 - "Блок заголовка" и "Блок конца" результатов взвешивания.

11.1. Установка идентификационного номера

Нажмите и удерживайте клавишу **RANGE** до появления на дисплее сообщения таблицы функций **ba5fnc**, затем отпустите клавишу.

- 2 Несколько раз нажмите клавишу **RANGE** для вывода на дисплей сообщения **id**.
- 3 Нажмите клавишу **PRINT**. Установите ID номер с помощью следующих клавиш:
RE-ZERO Установка значения (символа) для выбранной цифры.
См. Перечень символов дисплея ниже.
RANGE Выбор символа, значение которого нужно изменить.
PRINT Запоминание нового ID номера и вывод на дисплей **ba5fnc**.
CAL отмена нового ID номера и вывод на дисплей **ba5fnc**.
- 4 Если на дисплей выведено сообщение **ba5fnc**, то, нажав клавишу **CAL**, Вы вернетесь в режим взвешивания.

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	-	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	-	А	В	С	Д	Е	Ғ	Ғ	Н	І	Ғ	Ғ	Ҕ	Ҕ	Җ	Җ	Ҙ	Ҙ	ҙ	ҙ	Қ	Қ	җ	җ	҈	҈	҉	҉	Ҋ	Ҋ	ҋ	ҋ

— Пробел

11.2. Отчет в формате GLP

Для вывода отчета установите следующие параметры.

- Подключите принтер AD-8121B (см. п. "13.213.2. Подключение к периферийному оборудованию").
- Для распечатки отчета установите значение параметра "Вывод GLP (info)" равным "1" и используйте режим MODE 3 принтера AD-8121B. Если используется режим MODE1, выберите рабочий режим распечатки памяти, нажав клавишу **STAT.** принтера AD-8121B.
- Для вывода отчета на ПК через серийный интерфейс RS-232C, установите значение параметра "Вывод GLP (info)" равным "2".
- Если дата и время установлены неверно, измените установки принтера AD-8121B.

Отчет о калибровке с использованием внешней гири

Использование клавиш

- 1 Нажмите и удерживайте клавишу **CAL** до появления на дисплее индикации **Cal out**, затем отпустите клавишу.
- 2 На дисплее появится **Cal 0**.
- 3 Если необходимо обновить значение массы калибровочной гири, нажмите клавишу **RANGE** и перейдите на шаг 4. Если Вы используете ранее установленное значение массы калибровочной гири, перейдите на шаг 5.
- 4 Установите значение массы калибровочной гири с помощью следующих клавиш:

RANGE	Выбор цифры, значение которой нужно изменить (цифра мигает).
RE-ZERO	Увеличение значения мигающей цифры.
MODE	Уменьшение значения мигающей цифры.
PRINT	Сохранение нового значения.
- 5 При нажатии клавиши **RE-ZERO**, происходит взвешивание нулевой точки, и полученное значение на несколько секунд появляется на дисплее.
- 6 Поместите показанную на дисплее массу на чашку весов. Нажмите клавишу **PRINT** для выполнения взвешивания. Результат взвешивания на несколько секунд появится на дисплее.
- 7 Если предусмотрен вывод отчета GLP, на дисплей выводится **glp**, а затем отчет о калибровочном teste.
- 8 После калибровки весы возвращаются в режим взвешивания.

Установка "info 1"

(формат принтера AD-8121)

	A & D
MODEL	HR-300i
S/N	01234567
ID	LAB-0123
DATE	2004/09/30
TIME	12:34:56
CALIBRATED (EXT.)	
CAL. WEIGHT	+200.0000 g
SIGNATURE	



Установка "info 2" (Основной формат)

```
~~~~~A~&~D<TER
M>
MODEL~~~~HR-300i<TERM
>
S/N~~~~~0123The space
M>          to fill date in.
ID~~~~~LAB-The space
M>          to fill time in.
DATE<TERM>
<TERM>
TIME<TERM>
<TERM>
CALIBRATED (EXT.)<TERM
>
CAL. WEIGHT<TERM>
~~~~~+200.0000~~g<TER
Полон строки feed, ASCII 0Ah
SIGNATURE<TERM>
```

Отчет о калибровочном teste с использованием внешней гири

Замечание

Калибровочный тест не выполняет калибровку весов.

Использование клавиатуры

- 1 Нажмите и удерживайте клавишу **CAL** для вывода на дисплей сообщения **CC out** затем отпустите клвишу.
- 2 На дисплее появится индикация **Cal 0**.
- 3 Если необходимо обновить значение веса калибровочной гири, нажмите клавишу **RANGE** и перейдите на шаг 4.
Если Вы используете ранее установленное значение веса калибровочной гири, перейдите на шаг 5
- 4 Установите значение массы калибровочной гири с помощью следующих клавиш.
RANGE Выбор цифры, значение которой нужно изменить (цифра мигает).
RE-ZERO Увеличение значения мигающей цифры.
MODE Уменьшение значения мигающей цифры.
PRINT Сохранение нового значения.
- 5 При нажатии клавиши **RE-ZERO**, происходит взвешивание нулевой точки, и полученное значение на несколько секунд появляется на дисплее.
- 6 Поместите показанную на дисплее массу на чашку весов. Нажмите клавишу **PRINT** для выполнения взвешивания. Результат взвешивания на несколько секунд появится на дисплее.
- 7 Если предусмотрен вывод отчета в формате GLP, на дисплей выводится индикация **glp**, а затем выводится отчет о калибровочном teste.
- 8 После калибровки весы возвращаются в режим взвешивания.

Установка "info 1"

(формат принтера AD-8121)

A & D	
MODEL	HR-300i
S/N	01234567
ID	LAB-0123
DATE	2004/09/30
TIME	12:34:56
CAL.TEST (EXT.)	
ACTUAL	
0.0000	g
+200.0002	g
TARGET	
+200.0000	g
SIGNATURE	

Производитель
Модель
Серийный номер
ID номер
Дата
Время
Тип калибровочного
теста
Знач. нулевой
точки Реал.
результат взвешивания
Целевой вес
Подпись

<TERM>
CR
LF

Пробел, ASCII 20h

Терминатор, CR , LF or CR

Возврат каретки, ASCII 0Dh

Прогон строки, ASCII 0Ah

Установка "info 2"

(Основной формат)

~~~~~A~&~D<TERM>  
MODEL~~~HR-300i<TERM>  
S/N~~~01234567<TERM>  
ID~~~LAB-0123<TERM>  
DATE<TERM> The space  
<TERM> to fill date in.  
TIME<TERM> The space  
<TERM> to fill time in.  
CAL.TEST (EXT.)<TERM>  
ACTUAL<TERM>  
~~~~~0.0000~~g<TERM>  
~~~~~+200.0002~~g<TERM>  
TARGET<TERM>  
~~~~~+200.0000~~g<TERM>  
SIGNATURE<TERM>
<TERM>
<TERM>
-----<TERM>
<TERM>
<TERM>

Блок заголовка и блок конца

При выводе отчета в формате GLP, в начало и конец данных, содержащих значения веса, помещаются "блок заголовка" и "блок конца".

Замечания

- Для распечатки отчета на принтере AD-8121B используйте режим MODE 3 принтера. Если используется режим MODE1, выберите рабочий режим распечатки памяти, нажав клавишу **STAT.** принтера AD-8121B.
- Если используется функция памяти данных (за исключением data 0), "блок заголовка" и "блок конца" не выводятся.

Использование клавиш

- 1 Когда на дисплей выведены результаты измерений, нажмите и удерживайте клавишу **PRINT**, затем отпустите клавишу. На дисплее появится сообщение **Start**. "Блок заголовка" выведен.
- 2 Результаты взвешивания выводятся в соответствии с установками параметров режима вывода данных (prt) таблицы функций.
- 3 Нажмите и удерживайте клавишу **PRINT** до появления на дисплее сообщения **recend**, затем отпустите клавишу. "Блок конца" выведен.

Установка "info 1"

(формат принтера AD-8121)

| | |
|-----------|----------------|
| MODEL | A & D |
| S/N | HR-300i |
| ID | 01234567 |
| DATE | LAB-0123 |
| START | 2004/07/01 |
| TIME | 12:34:56 |
| WT | +123.4567 g |
| WT | +123.4612 g |
| WT | +123.4623 g |
| | WT +123.4511 g |
| | WT +123.4534 g |
| | WT +123.4712 g |
| | WT +123.4645 g |
| END | |
| TIME | 12:40:15 |
| SIGNATURE | |

Блок заголовка

Производитель

Модель

Серийный номер

ID номер

Дата

Время

Установка "info 2"

(основной формат)

```
~~~~~A~&~D<TE
RM>
MODEL~~~~~HR-300i<TER
RM>
S/N~~~~~01234567<TER
M>
ID~~~~~LAB-0123<TER
M>
DATE<TERM>
~~~~~2004/07/01<TER
M>
START<TERM>
TIME<TERM>
```

Результаты взвешивания

Время

Подпись

Блок конца

```
<TERM>
WT~~+123.4567~~g<TER
M>
WT~~+123.4612~~g<TER
M>
WT~~+123.4623~~g<TER
M>
WT~~+123.4634~~g<TER
M>
WT~~+123.4511~~g<TER
M>
WT~~+123.4534~~g<TER
M>
WT~~+123.4712~~g<TER
M>
```

Пробел, ASCII 20h

<TERM> Терминатор, CR , LF or CR

CR Возврат каретки, ASCII 0Dh

LF Прогон строки, ASCII 0Ah


12. Поддонный крюк

Поддонный крюк может использоваться для взвешивания крупногабаритных или магнитных материалов, а также для определения плотности. Встроенный поддонный крюк находится в нижней панели весов под крышкой. Используйте поддонный крюк, как показано ниже.

Предупреждения

- Не нагружайте крюк слишком тяжелыми грузами.
- Если крюк не используется, наденьте крышку, чтобы пыль не попадала внутрь весов.
- Не толкайте крюк снизу вверх.
- При переворачивании весов чашка весов, суппорт чашки, противовоздушное кольцо и пылезащитное кольцо могут упасть. Снимите их.
- При снятии крышки возможна ошибка взвешивания, поскольку на внутреннюю часть весов может повлиять сквозняк. Проверьте условия работы в помещении.

- 1 Снимите крышку, находящуюся на нижней панели весов.
- 2 Подвесьте чашку весов на крюк.
Поместите весы на стол с отверстием.

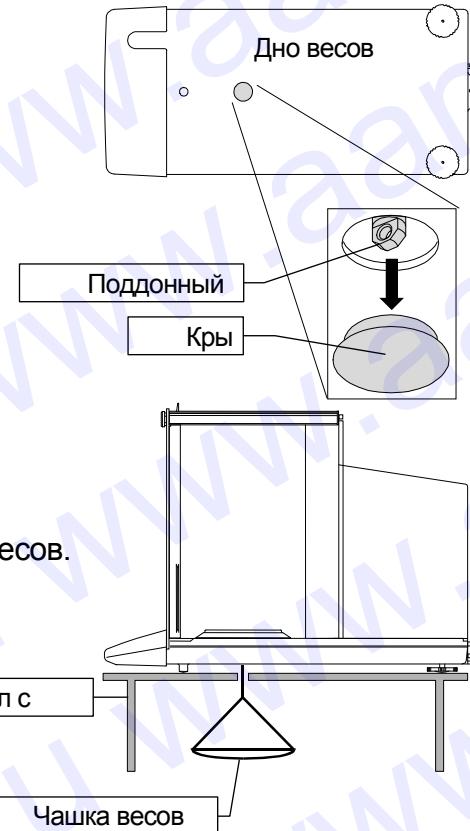

13. Стандартный интерфейс ввода/вывода

13.1. Интерфейс RS-232C

Весы являются устройством, передающим данные (устройство DCE). Подключите весы к ПК (устройство типа DTE - терминальное), используя прямой кабель.

Система передачи : EIA RS-232C

Форма передачи : Асинхронная двунаправленная полудуплексная

Скорость передачи данных: 10 раз/сек или 5 раз/сек (равна частоте обновления дисплея)

Формат данных : Скорость двоичной передачи данных

: 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200 бод


Биты данных : 7 или 8 бит

Проверка четности : Четность, нечетность (Биты данных 7 бит)

Нет (Биты данных 8 бит)


Стоповый бит : 1 bit

Код : ASCII

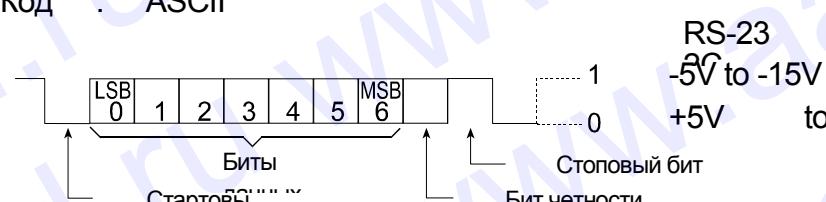


Соединение контактов D-Sub 25 pin

| № контакта | Наимен. сигнала | Направление | Описание |
|------------|-----------------|-------------|-----------------------|
| 1 | - | - | Нет подключения |
| 2 | TXD | Выход | Передача данных |
| 3 | RXD | Вход | Прием данных |
| 4 | - | - | Нет подключения |
| 5 | SG | - | Заземление |
| 6 | DSR | Выход | Готовность данных |
| 7 | RTS | Вход | Запрос на передачу |
| 8 | CTS | Выход | Очистить для передачи |
| 9 | - | - | Нет подключение |

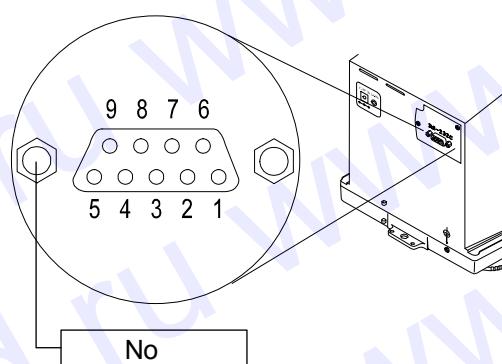

Наименования сигналов со стороны весов такие же, как со стороны DTE устройства с реверсивными TXD и RXD.

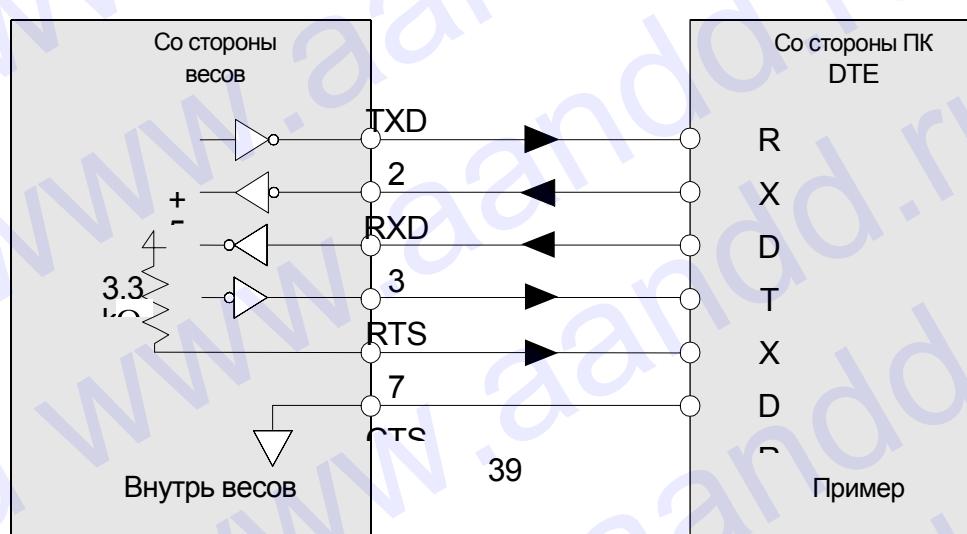

13.2. Подключение к периферийному оборудованию

Подключение к принтеру AD-8121B

Для использования принтера AD-8121B выполните следующие установки.

| Класс | Параметр | Завод.
установка | AD-8121B
MODE 1 | AD-8121B
MODE 2 | AD-8121B
MODE 3 |
|------------------------------|--|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| dout
Вывод
данных | prt
Режим вывода
данных | 0 | 0,1,2 | 3 | 0,1,2 |
| | ар-р
Полярность
автопечати | 0 | #1 | Не
обязательно | #1 |
| | ар-в
Ширина полосы
автопечати | 1 | | | |
| | 5-id
Вывод ID номера | 0 | 0 | 0 | 0,1 |
| | pU5e
Пауза при выводе
данных | 0 | 0 | 0 | 0,1 #2 |
| | at-f
Авто подача бумаги | 0 | 0 | 0 | 0,1 |
| 5if
Серийный
интерфейс | bpr5
Скорость двоичной
передачи данных | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | bptr
Бит данных,
бит четности | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Crlf
Терминатор | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | type
Формат данных | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | Ct5
CTS, RTS контроль | 0 | 0 | 0 | 0 |

#1 Установите значения параметра, если выбран режим автопечати А или В (prt 1 или 2).

#2 Если выполняется многострочная печать установите значение 1.

Пример: если добавляется ID номер, установите 1.

Замечания:

Примеры печати см. в "0. Отчет в формате GLP".

Установки AD-8121B

MODE 1 Печать по мере получения данных.

Стандартный режим, режим печати статистики

MODE 2 Печать при нажатии клавиши **DATA** или по встроенному таймеру.

Стандартный режим, режим интервальной печати, режим печати таблиц.

MODE 3 Печать по мере получения данных.

Режим распечатки содержимого памяти.



Подключение к ПК и использование WinCT

Весы являются устройством, передающим данные (устройство типа DCE) и могут быть подключены к ПК через серийный интерфейс RS-232C.

Перед подключением внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации ПК.

Для подключения используйте стандартный DCE кабель (тип кабеля – прямой).

Использование программного обеспечения WinCT

Когда в качестве операционной системы ПК используется Windows, для передачи результатов взвешивания на ПК может быть использована поставляемое с весами программное обеспечение WinCT.

WinCT имеет два метода передачи данных: "RSCom" и "RSKey" (подробнее смотрите в инструкции к WinCT).

RSCom позволяет:

- передавать команды управления весами.
- осуществлять двунаправленную связь между весами и ПК через интерфейс RS-232C.
- выводить на дисплей или запоминать данные, используя формат текстового файла. Данные могут быть также распечатаны на принтере, подключенном к ПК.
- связываться с несколькими весами одновременно, если весы подключены к нескольким портам ПК.
- получать отчет в формате GLP.
- компьютер, подключенный к весам, может одновременно работать с другими программами.

RsKey позволяет:

- передавать результаты взвешивания непосредственно в Microsoft Excel и другие программы.
- получать отчет в формате GLP.
- RSKey может работать с большинством программ.

Используя WinCT, весы могут выполнять следующее:

1. Анализ результатов взвешивания и статистики с помощью "RS Key".
2. Результаты взвешивания могут быть введены непосредственно в таблицу Excel. Затем Excel может проанализировать данные, чтобы получить итоговое значение, среднее, стандартное отклонение, max и min значение, а также вывести их на дисплей в графическом виде.
3. Управление весами с помощью команд, подаваемых с ПК.
4. Используя "RSCom", ПК посыпает на весы команды, такие как RE-ZERO (обнулить) или «Send weighing data» (передать результаты взвешивания), тем самым осуществляя управление весами.
5. Печать отчета в формате GLP.
6. С помощью принтера, подключенного к ПК, может быть распечатан отчет в формате GLP.
7. Получение результатов взвешивания через определенные интервалы времени.
8. Использование ПК в качестве внешнего индикатора.
9. С помощью функции RSKey можно использовать ПК в качестве внешнего индикатора весов (чтобы это сделать, нужно установить вывод данных в режиме потока).

13.3. Команды

13.3.1. Список команд

Замечание

К команде добавляется терминатор, который определяется параметром "5if Crlf" таблицы функций и передается на весы.

| Команды запроса результатов взвешивания | |
|---|--|
| C | Отменяет команды S или SIR. |
| Q | Запрашивает результаты взвешивания немедленно. |
| S | Запрашивает результаты взвешивания после стабилизации. |
| SI | Запрашивает результаты взвешивания немедленно. |
| SIR | Запрашивает результаты взвешивания непрерывно. |

| Commands to control the balance | |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| CAL | Аналогично клавише CAL . |
| OFF | Отключение дисплея. |
| ON | Включение дисплея. |
| P | Аналогично клавише ON:OFF . |
| PRT | Аналогично клавише PRINT . |
| R | Аналогично клавише RE-ZERO . |
| RNG | Аналогично клавише RANGE . |
| U | Аналогично клавише MODE . |

| Команды запроса данных | |
|------------------------|-----------------------------------|
| ?ID | Запрашивает ID номер. |
| ?SN | Запрашивает серийный номер весов. |
| ?TN | Запрашивает модель весов. |

13.3.2. Код подтверждения и коды ошибок

Если параметр "Функция серийного интерфейса (5if)" равен "erCd 1", весы выводят код <AK> или код ошибки для каждой команды следующим образом:

<AK> (06h) Подтверждение в коде ASCII.

- Если весы получают команду запроса данных и не могут выполнить ее, они передают код ошибки (ЕС, Ехх).
Если весы получают команду запроса данных и могут ее выполнить, они выводят данные.
- Если весы получают управляющую команду и не могут ее выполнить, то передается код ошибки (ЕС, Ехх).
Если весы получают управляющую команду и могут ее выполнить, они передают код подтверждения.

Приведенные ниже команды управления весами передают код подтверждения как при получении весами команды, так и при ее выполнении. Если команда не может быть выполнена должным образом, весы передают код ошибки (ЕС, Ехх). Ошибка может быть снята с помощью команды CAL.

CAL – команда калибровки с использованием внутренней гири.

ON – команда включения дисплея.

P – команда включения/выключения дисплея.

R – команда RE-ZERO.

TST – команда калибровочного теста.

- Если имела место ошибка связи вследствие внешних помех, либо произошла ошибка четности из-за сбоя в передаче данных, весы передают код ошибки. В этом случае повторите команду.

хх – номер кода ошибки.

13.3.3. Управление с использованием строк CTS и RTS

В зависимости от значения параметра "Ct5" ("Серийный интерфейс (5if)", весы работают следующим образом:

Ct5 0

Независимо от того, могут ли весы получить команду, они поддерживают строку CTS в значении Hi. Весы выводят данные независимо от состояния строки RTS.

Ct5 1

Строка CTS находится в значении Hi. Если весы не могут получить следующую команду (например, если они выполняют предыдущую команду), весы устанавливают строку CTS в значение Lo. Весы подтверждают уровень (значение) строки RTS перед выводом данных. Если уровень RTS – Hi, весы выводят данные, если уровень RTS – Lo, то данные не выводятся (отменяются).


13.3.4. Установки, имеющие отношение к RS-232C

Весы имеют 2 функции, связанные с RS-232C: "Выход данных (dout)" и "Серийный интерфейс (5if)". Установите каждую функцию, как это необходимо.


13.3.5. Пример команды

В этом примере используется установка "erCd 1" ("5if"), таким образом выводится код <AK> (06h).

Пример команды ON (включение весов)

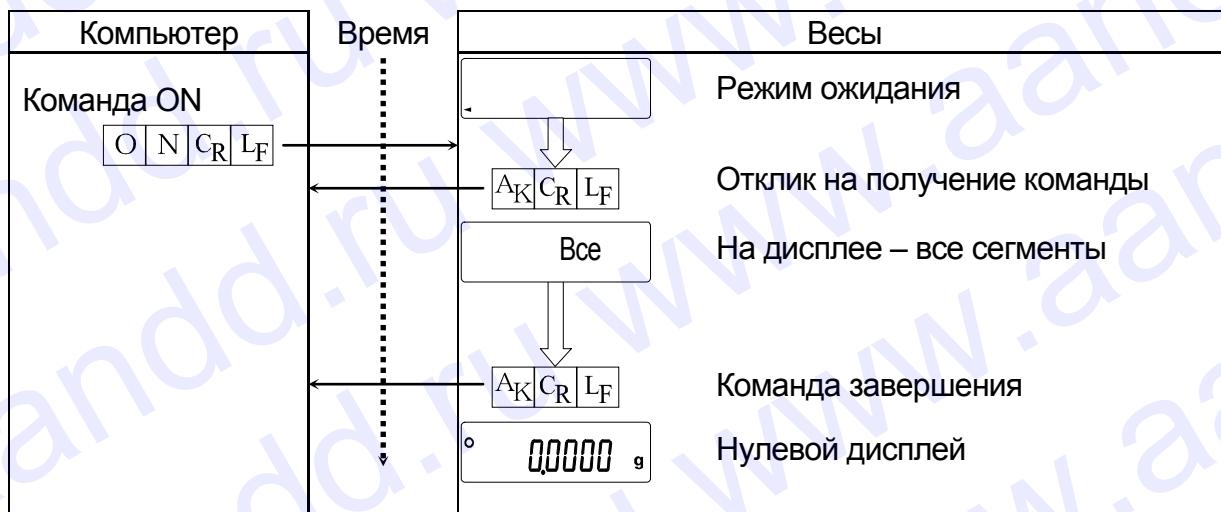


Пример команды R (Обнуление дисплея)

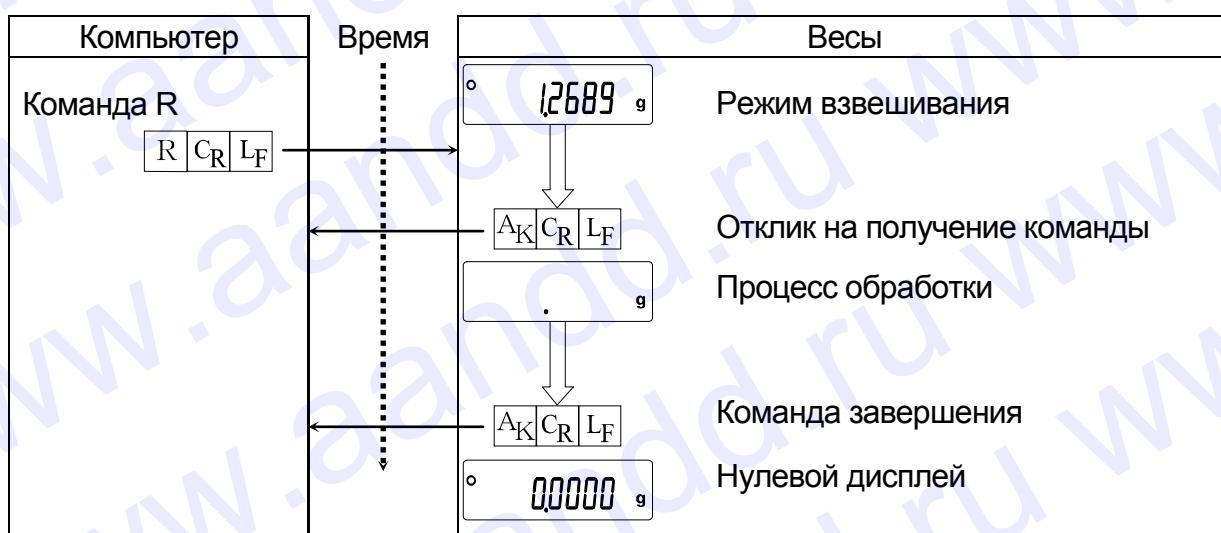

Пример кода ошибки

Это пример ошибки при выполнении команды R. Используется установка "erCd 1". Весы передают код ошибки, когда полученная команда не может быть выполнена.

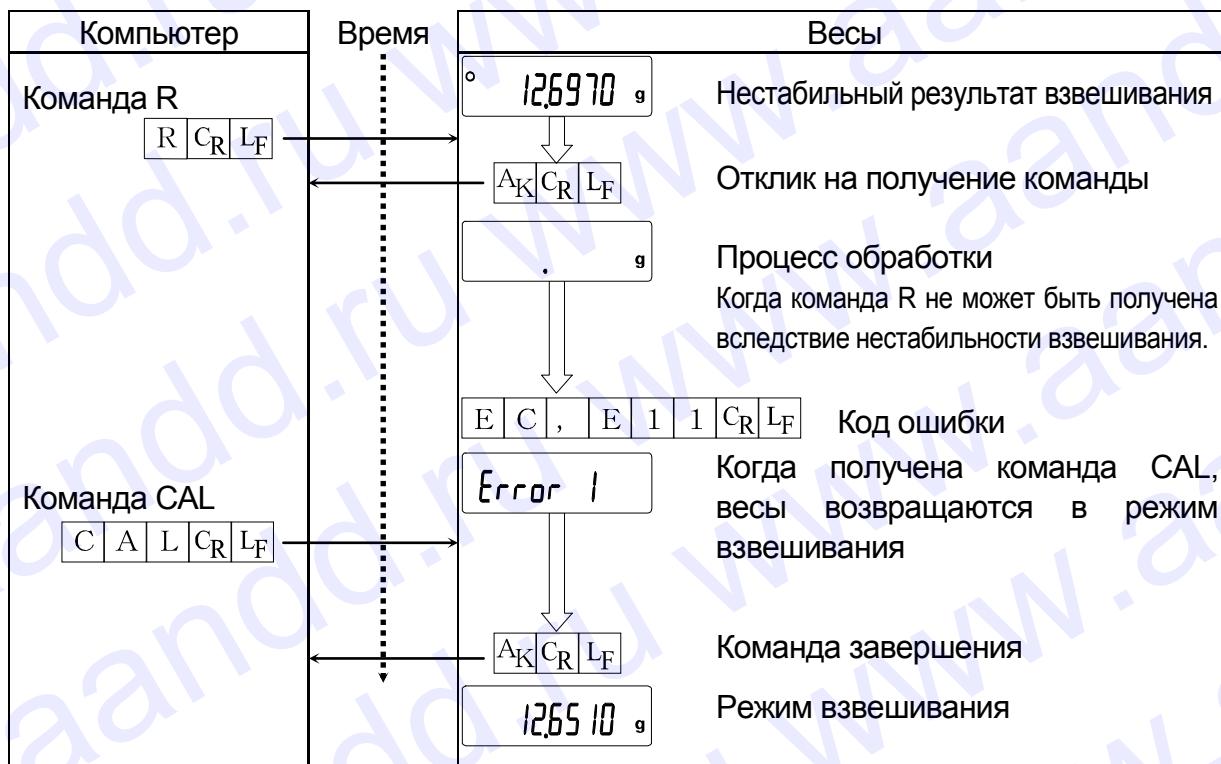


14. Обслуживание

14.1. Уход за весами

- Чистите весы не ворсистой тканью, смоченной теплой водой или мягким моющим средством.
- Не используйте органические растворители для чистки весов.
- Не разбирайте весы. Если весам требуется обслуживание или ремонт, обратитесь в сервисный центр A&D.
- Для транспортировки используйте оригинальный упаковочный материал.
 - Перед использованием весов прочтите п. "3. Меры предосторожности".

 14.2. Коды ошибок

| Дисплей | Код ошибки | Описание |
|--|------------|--|
|  EC,E11 | | Ошибка стабилизации
Весы не могут стабилизироваться, вследствие возникновения проблемы, связанной с внешними условиями. Проверьте чашку весов. Исключите вибрацию, сквозняки, изменение температуры, статическое электричество и магнитные поля.
Для возвращения в режим взвешивания нажмите клавишу CAL . |
|  EC,E20 | | Ошибка калибровочной гирь
Калибровочная гиря слишком тяжелая. Проверьте массу калибровочной гирь. Нажмите клавишу CAL для возвращения в режим взвешивания. |
|  EC,E21 | | Ошибка калибровочной гирь
Калибровочная гиря слишком легкая. Проверьте массу калибровочной гирь. Нажмите клавишу CAL для возвращения в режим взвешивания. |
|  E | | Перегрузка
На чашку был положен груз, масса которого превышает НПВ весов. Снимите груз с чашки. |
|  -E | | Ошибка взвешивания
Значение веса слишком мало.
Убедитесь, что чашка весов установлена правильно, и откалибруйте весы. |
|  Lo | | Ошибка массы образца
Весы не могут запомнить массу образца, используемого в режиме счета предметов или в режиме вычисления процентов, поскольку эта масса слишком мала.
Используйте образец большей массы. |

| Дисплей | Код ошибки | Описание |
|---|------------|---|
|  | | <p>Ошибка веса одного предмета
 Масса одного предмета, используемого в режиме счета предметов, слишком мала. Сохранение и использование его для счета предметов может привести к ошибке.
 Добавьте образцов, чтобы достичь требуемого результата, и нажмите клавишу PRINT.
 Нажатие клавиши PRINT без добавления образцов переключит весы в режим счета предметов. Но для того, чтобы выполнить точное взвешивание, следует добавить образцов.</p> |
| | EC,E00 | <p>Ошибка связи
 Произошла ошибка протокола во время обмена информацией.
 Проверьте формат, скорость двоичной передачи данных и четность.</p> |
| | EC,E01 | <p>Неопределенная команда
 Была получена неопределенная команда.
 Проверьте команду.</p> |
| | EC,E02 | <p>Не готово
 Полученная команда не может быть выполнена.
 Например:
 <input type="checkbox"/> Весы получили команду "Q", но находятся не в режиме взвешивания.
 <input type="checkbox"/> Весы получили команду "Q" во время выполнения команды RE-ZERO. Отрегулируйте время отсрочки при передаче команд.</p> |
| | EC,E03 | <p>Время истекло
 Параметр "timeout" установлен равным "t – UP 1", а весы не получили следующий символ команды в течение интервала времени, равного одной секунде.
 Проверьте связь.</p> |
| | EC,E04 | <p>Избыток символов
 В команде, полученной весами, имеет место избыточное количество символов. Проверьте команду.</p> |
| | EC,E06 | <p>Ошибка формата
 Команда содержит некорректные данные.
 Пример:
 <input type="checkbox"/> Числовые данные ошибочны.
 Подтвердите команду.</p> |
| | EC,E07 | <p>Неверное значение параметра
 Полученные данные выходят за диапазон значений, которые весы могут воспринять.
 Проверьте диапазон параметров команды.</p> |
| Прочие коды ошибок | | <p>Если вам не удается снять ошибки, описанные выше, или возникли другие сообщения об ошибках, обратитесь в сервисный центр A&D.</p> |

14.3. Проверка работы весов и внешних условий

Весы являются высокоточным инструментом. В том случае, если внешние условия работы или метод использования весов неадекватны, невозможно выполнить правильное взвешивание. Поместите образец на чашку весов, затем снимите его. Повторите процедуру несколько раз. Если вам покажется, что имеет место проблема повторяемости результатов измерения, либо, что весы работают неправильно, выполните проверку, как описано ниже. Если после проверки весы продолжают работать неправильно, обратитесь в сервисный центр A&D.

Проверка условий работы и метода взвешивания

Условия работы

- Достаточно ли устойчив стол для взвешивания?
- Установлены ли весы горизонтально?
- Нет ли сквозняков и вибрации?
- Нет ли поблизости источника сильного электромагнитного излучения, например, электродвигателя?

Метод взвешивания

- Проверьте, не соприкасается ли чашка весов с чем-либо. Правильно ли установлена чашка и суппорт чашки?
- Была ли нажата клавиша **RE-ZERO** перед тем, как образец поместили на чашку?
- Помещен ли образец в центр чашки?
- Установлено ли противосквозняковое кольцо высокого разрешения для взвешивания с разрешением дисплея 0.01 мг (модель HR-202i)?
- Были ли весы прогреты в течение часа перед взвешиванием?

Образец и контейнер

- Проверьте, имела ли место абсорбция или потеря влаги образцом под воздействием внешних условий, таких как температура и влажность.
- Одинакова ли температура контейнера и окружающей среды?
- Не заражен ли образец статическим электричеством?
- Не изготовлен ли образец из магнитного материала, например железа? При взвешивании магнитных материалов требуется осторожность.

Проверка правильности работы весов

- Проверьте правильность работы весов с помощью внешней гири. Убедитесь, что гиря помещена в центр чашки весов.
- Проверьте повторяемость, линейность и калибровочный вес, используя внешние гири с известными значениями веса.

15. Ссылка на методику поверки

Первичная и периодическая поверки весов проводятся в соответствии с документом «Весы электронные лабораторные HR фирмы «A&D Co.LTD», Япония. Методика поверки», утвержденного ФГУП «ВНИИМС» от 27 апреля 2005 года.

Основные средства поверки - гири класса точности Е₁ по ГОСТ 7328-01 «Гири. Общие технические условия».

Межповерочный интервал - 1 год

Назначение и область применения

Весы лабораторные электронные HR предназначены для статического измерения массы веществ и материалов и могут применяться в лабораториях различных предприятий и организаций.

16. Гарантийный и текущий ремонт

16.1. Гарантийный ремонт

Сроки гарантии указаны в гарантийном талоне, который является неотъемлемой частью сопроводительной документации.

Гарантийный ремонт включает в себя выполнение ремонтных работ и замену дефектных частей и не распространяется на детали отделки, элементы питания, расходные материалы и прочие детали, подверженные естественному износу.

Не разбирайте самостоятельно весы, не пытайтесь производить ремонт своими силами.

Изделие снимается с гарантии:

При наличии механических повреждений, при наличии постороннего вмешательства, при несоблюдении потребителем правил эксплуатации, при умышленной или ошибочной порче изделия, при попадании внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей, насекомых, при выполнении ремонта в неавторизованных сервисных центрах и внесениях изменений в конструкцию прибора.

16.2. Текущий ремонт

При поломке или отказе в работе изделия потребитель доставляет прибор продавцу или в авторизованный сервисный центр A&D.

Текущий ремонт изделия осуществляется только в авторизованных сервисных центрах (адреса и телефоны сервисных центров см. в гарантийном талоне или на сайте фирмы-поставщика).

Фирма-производитель гарантирует выполнение гарантийных обязательств согласно статье 18 Закона РФ «О защите прав потребителей».

17. Хранение и утилизация

Хранение и утилизация прибора должна осуществляться в соответствии с ГОСТ 2.601-95 «ЕСКД. Эксплуатационные документы».

Хранение прибора:

Температура хранения: от -10°C до 40°C.

Влажность воздуха: не менее 30%, не более 85%

Утилизация:

Прибор содержит материалы, которые можно перерабатывать и повторно использовать.

Утилизация проводится в соответствии с местным законодательством.

При утилизации обращайтесь в специализированные организации по утилизации.

18. Основные технические характеристики


| Наименование параметра | Модификация весов | |
|--|--|---------|
| | HR-202i | HR-300i |
| Наибольший предел взвешивания (НПВ или НПВ1/НПВ2) | 51/220 | 320 |
| Наименьший предел взвешивания (НмПВ) | 0,001 | 0,01 |
| Дискретность отсчета (d или d1/d2), г | 0,00001/0,0001 | 0,0001 |
| Цена поверочного деления (e или e1/e2), г | 0,0001/0,001 | 0,001 |
| Класс точности по ГОСТ 24104-01 | I (Специальный) | |
| Пределы допускаемой погрешности взвешивания при первичной поверке, мг | | |
| От НмПВ до 200 000е вкл. | | ±0,3 |
| Св. 200 000е | | ±0,5 |
| От 0,001г до 51г вкл. | ±0,06 | |
| Св.51г до 200г вкл. | ±0,3 | |
| Св.200г до 220г | ±0,5 | |
| Пределы допускаемой погрешности взвешивания в эксплуатации, мг | | |
| От НмПВ до 200 000е вкл. | | ±0,6 |
| Св. 200 000е | | ±1,0 |
| От 0,001г до 51г вкл. | ±0,12 | |
| Св.51г до 200г вкл. | ±0,6 | |
| Св.200г до 220г | ±1,0 | |
| Среднее квадратическое отклонение (СКО) показаний весов при первичной поверке и в эксплуатации, мг | | |
| От НмПВ до 200 000е вкл. | | 0,1 |
| Св. 200 000е | | 0,167 |
| Среднее квадратическое отклонение (СКО) показаний весов при первичной поверке и в эксплуатации, мг | | |
| От 0,001г до 51г вкл. | 0,023 | |
| Св.51г до 200г вкл. | 0,1 | |
| Св.200г до 210г | 0,167 | |
| Диапазон выборки массы тары, % от НПВ | 0...100 | |
| Время взвешивания, с, не более | 3,5/8 | 3,5 |
| Диапазон рабочих температур, °C | От плюс 5 до плюс 40 при влажности 85% | |
| Параметры адаптера сетевого питания: | | |
| - напряжение, В | $220^{+10\%}_{-15\%}$ | |
| - частота, Гц | 50±1 | |
| - потребляемая мощность, ВА | 11 | |
| Габаритные размеры, мм | 442x217x316 | |
| Масса весов, кг, не более | 8,0 | |
| Вероятность безотказной работы за 1000 ч | 0,92 | |
| Средний срок службы, лет | 8 | |

19. Спецификация от производителя

| | HR-300 <i>i</i> | HR-202 <i>i</i> |
|--|--|--|
| Наибольший предел взвешивания | 320 г | 220 г |
| | | 51 г |
| Максимальные показания дисплея | 320.0084 г | 220.0084 г |
| | | 51.00009 г |
| Дискретность дисплея | 0.1 мг | 0.1 мг |
| | | 0.01 мг |
| Повторяемость (Стандартное отклонение) | 0.2 мг | 0.1 мг |
| | | 0.02 мг |
| Линейность | ± 0.3 мг | ± 0.2 мг |
| | | ± 0.03 мг |
| Время стабилизации, сек. (Типично в режиме FAST) | Прибл. 3.5 | Прибл. 3.5 |
| | | Прибл. 8 |
| Дрейф чувствительности, 10°C - 30°C | ± 2 ppm/°C | |
| Рабочие условия | 5°C - 40°C, ОВВ 85% или ниже (Без конденсации) | |
| Частота обновления дисплея | 5 раз/сек. или 10 раз/сек. | |
| Режим счета | Миним. знач. веса одного предмета | 0.1 мг |
| | Число образцов | 10, 25, 50 или 100 штук |
| Режим взв.чсл% | Миним. вес, принимаемый за 100% | 10.0 мг |
| | Миним. 100% дисплей | 0.01 %, 0.1 %, 1 %
(в зависимости от значения стандартного веса в памяти) |
| Интерфейс | RS-232C с программным обеспечением WinCT | |
| Внешняя калибровочная гиря | 300 г
200 г
100 г | 200 г
100 г
50 г
20 г |
| Чашка весов | φ90 мм | |
| Габаритные размеры | 217(W) x 442(D) x 316(H) мм | |
| Источник питания и тип сетевого адаптера | Потребляемая мощность: прибл. 11ВА (сетевой адаптер)
Убедитесь, что тип сетевого адаптера соответствует параметрам Вашей электросети. | |
| Масса весов | Прибл. 7.9 кг | |

- При работе с весами не допускайте значительного изменения температуры и влажности, вибрации, сквозняков, а также присутствия магнитных полей и статического электричества.
- Масса гири может изменяться вследствие коррозии и прочих причин, связанных с воздействием окружающей среды, а также в результате старения. Периодически корректируйте значение массы гири, если это необходимо.

19.1. Габаритные размеры

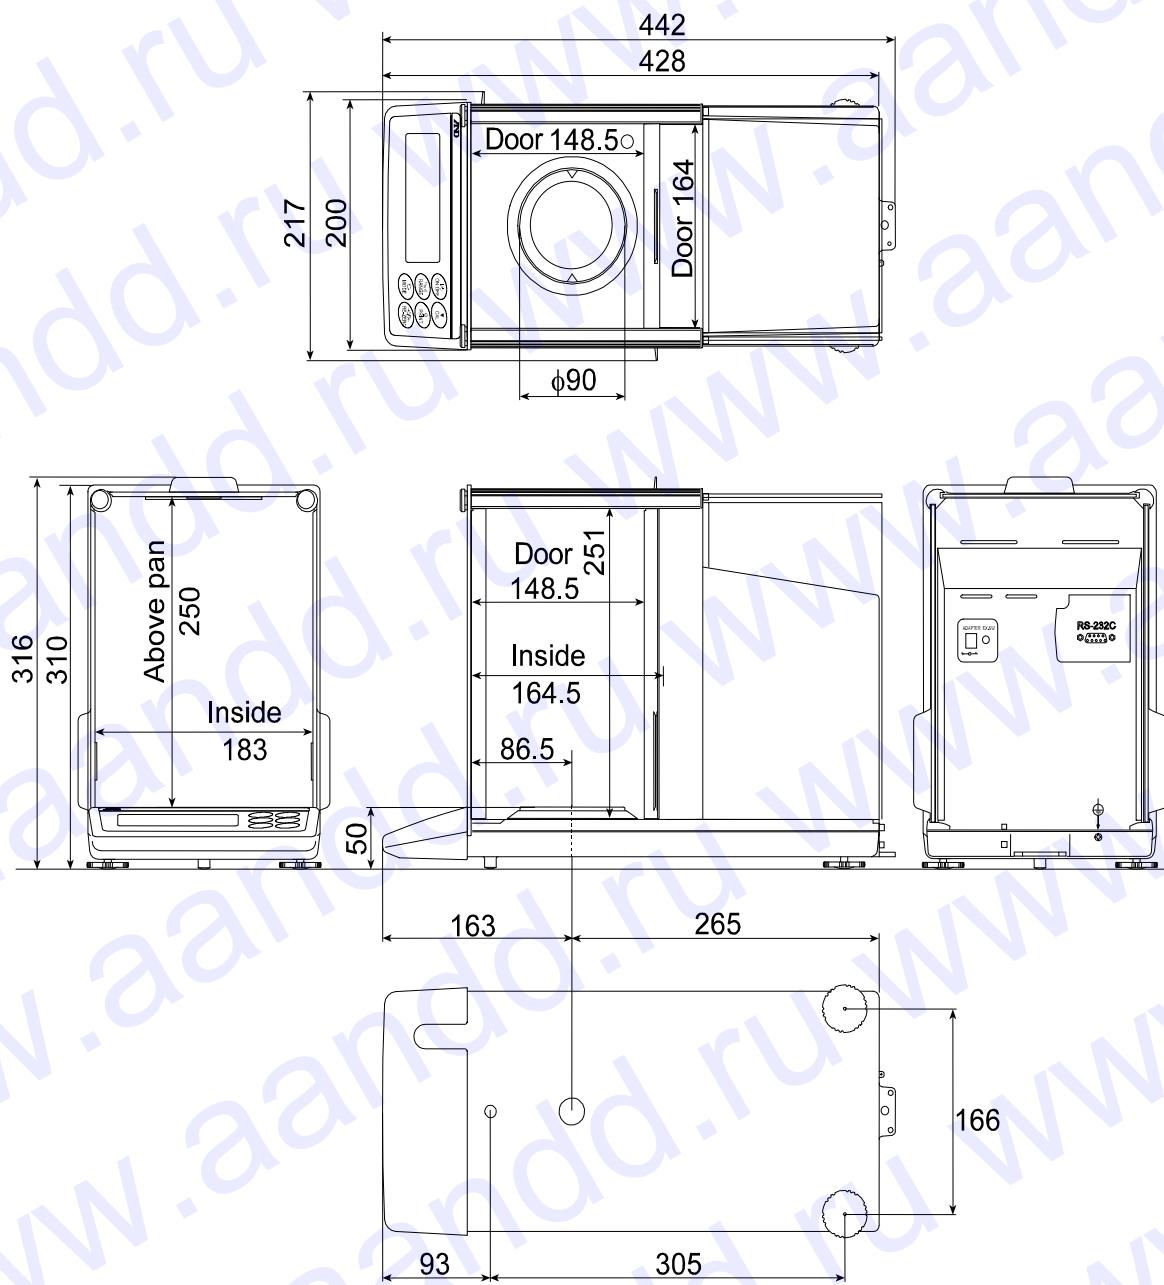

Единица измерения: мм

19.2. Опции и периферийное оборудование

Принтер AD-8121В

- Компактный матричный принтер
- Статистическая функция, функция времени и календаря, функция интервальной печати, функция графической печати, режим распечатки содержимого памяти
- 5 x 7 дот, 16 символов в строке
- Бумага для принтера (AX-PP143, 45(W) x 50(L) мм , Ø65 мм)
- сетевой адаптер или алкалиновая батарейка



Комплект для определения плотности AD-1653

Масса на воздухе


Масса в воде – Масса на воздухе

х плотность воды = плотность

Пример

$$\frac{10.0000 \text{ г}}{10.0000 \text{ г}} \times 0.9970 \text{ г/см}^3 = 21.4 \text{ г/см}^3$$


| Температура | Плотность воды |
|-------------|---------------------------|
| 0°C | 0.99984 г/см ³ |
| 10°C | 0.99970 г/см ³ |
| 20°C | 0.99820 г/см ³ |
| 30°C | 0.99565 г/см ³ |

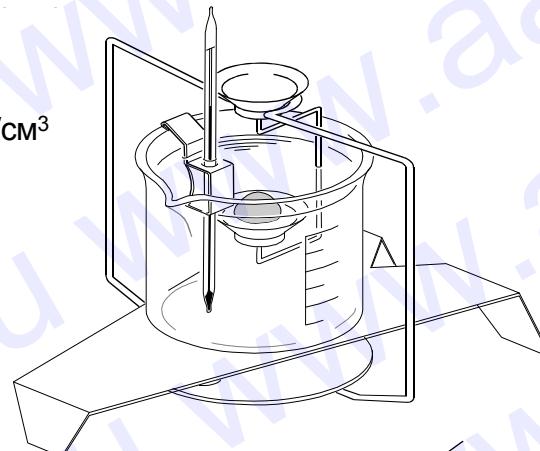

Разъем внешней клавиши AX-T-314A-S

Этот разъем выполняет ту же функцию, что и клавиши **RE-ZERO** и **PRINT**. Он делает возможным дистанционное управление весами с помощью внешней клавиши. Такая операция должна соединять контур GND с контуром PRINT или RE-ZERO на 100 миллисекунд, как минимум.

Разъем внешней клавиши AX-T-314A-S

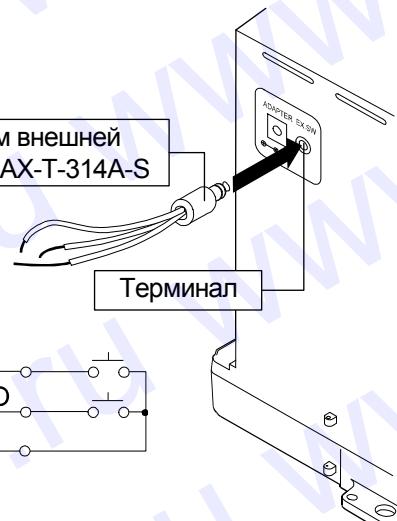

Педальный выключатель AX-SW128

Выключатель используется для подключения разъема внешней клавиши и работы клавиш **RE-ZERO** и **PRINT**.

Замечание

При использовании педального выключателя выполните подключение AX-SW128 и AX-T-314A-S.

Педальный выключ. AX-SW128



Прочие аксессуары

| Код | Наименование и описание |
|------------|--|
| AD-1682 | Аккумуляторные батареи <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Позволяют использовать весы в тех местах, где отсутствует источник переменного тока. |
| AD-1683 | Прибор для снятия статического электричества <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Данная опция позволяет устранять статическое электричество, которое может присутствовать на взвешиваемых образцах. |
| AD-8524A/B | Адаптер клавиатуры <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Данная опция может использоваться для подключения весов к ПК, оснащенному соответствующей операционной системой и необходимым программным обеспечением. |
| AD-8920 | Удаленный дисплей <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Данная опция может подключаться к весам через серийный интерфейс RS-232C. |

20. Термины и определения

| | |
|-----------------------------------|--|
| Калибровка | Настройка весов с целью обеспечения точного взвешивания. |
| Калибровочная гиря | Гиря, используемая для калибровки. |
| Номер данных | Порядковый номер данных (результатов взвешивания или веса образца в режиме счета предметов) в памяти весов. |
| Цифра | Минимально возможное значение веса. Применительно к весам – это наименьшее значение массы, которое может быть выведено на дисплей (единица дискретности). |
| Внешние условия | Такие условия окружающей среды, как вибрация, сквозняки, температура, статическое электричество и магнитные поля. |
| Внешняя гиря | Та гиря, с которой Вы работаете. |
| GLP | Нормы организации работ в лаборатории (Good Laboratory Practice). |
| GMP | Нормы организации производства (Good Manufacturing Practice). |
| ISO | Международная Организация по Стандартизации (International Organization for Standardization). |
| Повторяемость | Колебание результатов измерений, полученных при повторном взвешивании одного и того же образца.
Обычно выражается стандартным отклонением.
Например: Стандартное отклонение = 1 цифра, это значит, что результат измерения попадает в диапазон ± 1 цифра с частотой $\approx 68\%$. |
| Re-zero
(обнуление) | Установка дисплея в нулевое значение. |
| Дрейф
чувствительности | Влияние температуры на результат взвешивания.
Выражается как температурный коэффициент.
Например: Температурный коэффициент = $2\text{ppm}/^{\circ}\text{C}$: если нагрузка равна 10г, и температура изменяется на 10°C , значение веса на дисплее изменится на следующую величину:
$0.0002/^{\circ}\text{C} \times 10^{\circ}\text{C} \times 10\text{г} = 0.0002 \text{ г}$ |
| Время стабилизации | Промежуток времени, от момента помещения образца на чашку весов, до появления на дисплее индикатора стабильности и результата взвешивания. |
| Тарирование | Исключение веса контейнера из общего веса.
Обычно имеется в виду операция установки контейнера на чашку и обнуление дисплея. |
| Целевая масса | Внешняя гиря, используемая для калибровочного тестирования. |
| Нулевая точка | Стандартная точка отсчета или нулевое значение дисплея. Обычно соответствует значению дисплея при пустой чашке весов. |



ФИРМА-ИЗГОТОВИТЕЛЬ

A&D Company, Limited

3-23-14 Higashi-Ikebukuro, Toshima-ku, Tokyo 170-0013 JAPAN

Telephone: [81] (3) 5391-6132 Fax: [81] (3) 5391-6148

ЭЙ энд ДИ, Япония

170-0013, Япония, г. Токио, Тoshima-Ку, Хигаши-икебукуро, 3-23-14

Тел: [81](3)5391-6132

Факс: [81](3)53916148

ФИРМА-ПОСТАВЩИК

A&D RUS CO., LTD, Russia

Vereyskaya st., 17, Moscow, 121357 RUSSIA

Tel: [7](495)937-33-44

Fax: [7](495)937-55-66

Компания ЭЙ энд ДИ РУС, Россия

121357, Россия, г. Москва, ул. Верейская, 17

Тел: [7](495)937-33-44

Факс: [7](495)937-55-66

Дата изготовления:

IMADHRi1007